

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42361	
アドレス	http://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年11月1日

リコール届出番号	外-3312	リコール開始日	令和3年11月2日	
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM AG) オリバー・ゴーリング 問い合わせ先：03-3527-8885			
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (クラッチレリーズシリンダー)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、製造時におけるクラッチレリーズシリンダー内部ピストンの組み付けが不適切なため、当該シール部からクラッチ液が漏れることがある。そのためクラッチ液の漏れにより、クラッチ操作システム内の油圧が低下し、最悪の場合、クラッチ操作が行えず走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両クラッチレリーズシリンダーを点検し、不具合品を装着している車両は当該シリンダーを対策品と交換する。また、必要に応じてエンジンオイル、オイルフィルターの交換を実施する。			
不具合件数	268 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号近傍に外-3312 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	690SMCLSV47	690 SMC R	VBKLSV401KM744960 ~ VBKLSV409LM706152 平成31年01月17日 ~ 令和2年08月13日	117 台	
KTM	690ENDLEV47	690 ENDURO R	VBKLEV406KM746047 ~ VBKLEV401LM784433 平成31年01月24日 ~ 令和2年01月10日	38 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	701SMUSV47	701 SUPERMOTO	VBKUSV40XKM736957 ~ VBKUSV403LM782924 平成30年09月06日 ~ 令和元年12月09日	110 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	701EDUEV47	701 ENDURO	VBKUEV401JM718322 ~ VBKUEV403LM781747 平成30年02月14日 ~ 令和元年12月02日	55 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	2BL-HQV701	VITPILEN701	VBKUPV401JM716841 ~ VBKUPV408LM704351 平成30年02月13日 ~ 令和2年07月08日	228 台	類別 0001
ハスクバーナ モーターサイクルズ	701SPUBV47	SVARTPILEN701	VBKUBV405KM755741 ~ VBKUBV405LM704242 平成31年03月12日 ~ 令和2年07月31日	139 台	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体範囲) 平成30年02月13日 ~ 令和2年08月13日	(計687台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。