
改善箇所説明図①

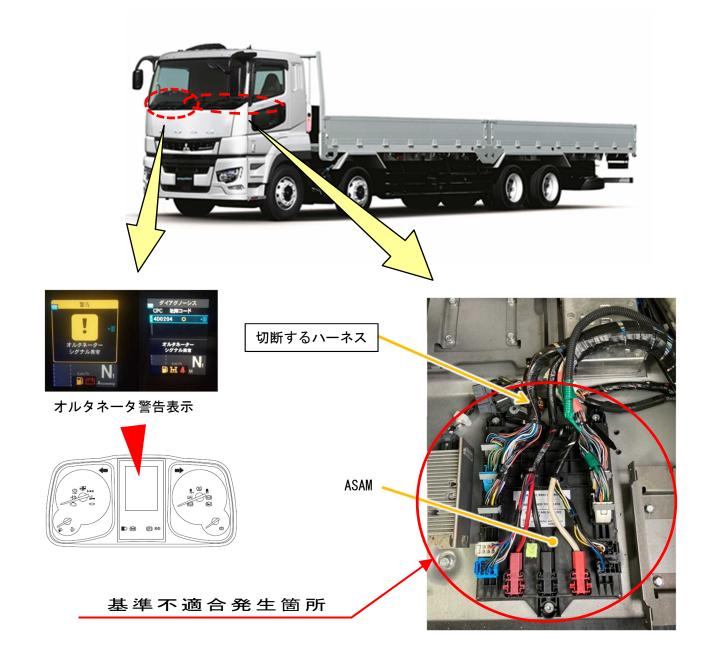

大型トラックにおいて、ASAM(電装品を統合管理する機器)の制御プログラムが不適切なため、機械式 自動変速機の大型トラックにおいて、突然エンジンが停止し、ライトスイッチをオート位置で使用して いた場合は前照灯が消灯する等の不具合が生じるおそれがある。

また、ASAMにハーネスを追加した車両は、エンジン始動時にオルタネータの警告表示がされるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ASAM の制御プログラムを対策品に書き換えると共に、ASAM からオルタネータ間に追加したハーネスを切断する。

また、対策品の制御プログラムに書き換えた車両は、架装用予備電源の仕様が変更になることから、 架装物の機能が正常に作動しなくなるおそれがあるため、架装用配線の回路を変更する。

注: | は切断する部品を示す。

識 別 : 作業完了車には、ステアリングコラム裏のブラケット側面に白色ペイントを塗布する。