

改善箇所説明図



注： は対策する部品を示す

不具合の内容

後席グリップハンドルのスペーサーにおいて、エアバック展開試験の評価が不適切なため、スペーサー（左右）をメタルストラップで車体のブラケットに固定されていない。そのため、カーテンエアバッグ展開時にスペーサーが車体から外れ、スペーサーの鋭利な箇所が車室内にむき出しとなり、乗員がケガをするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、後席グリップハンドルのスペーサー（左右）をメタルストラップで車体のブラケットに固定する。

識別

運転席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に青色のペイントを塗る。