

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日: 令和3年12月1日

改善対策届出番号	628	改善対策開始日	令和3年12月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 山岸 俊哉		問合せ先: 品質管理部 TEL: 048-781-3717
不具合の部位(部品名)	その他(高所作業装置用油圧ホース)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車において、配策指示が不適切なため、高所作業装置用油圧ホースがサブフレーム部材の端部と干渉しているものがある。そのため、干渉部で油圧ホースの外皮が擦れて損傷し、最悪の場合作動油が漏れ出して他の交通を妨げるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、油圧ホースの配策を変更するとともに、外皮保護用の樹脂チューブを装着する。なお、油圧ホースの外皮に損傷が認められる場合は、油圧ホースを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者: ユーザーを把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo.628のステッカを貼付する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
日野	2KG-XZU600F	「日野デュトロ」	XZU600-0025104~XZU600-0031958 令和元年9月23日~令和3年2月9日	383	
	2KG-XZU640F		XZU640-0007026 令和3年1月11日	1	
トヨタ	2KG-XZU600W	「ダイナ／トヨエース」	XZU600-0024868~XZU600-0031882 令和元年9月16日~令和3年2月3日	95	
いすゞ	2PG-NKR88YN	「エルフ」	NKR88Y-7000151~NKR88Y-7001050 令和元年7月2日~令和3年1月22日	251	
三菱	2PG-FEA80	「ふそうキャンター」	FEA80-580154~FEA80-580433 令和2年5月29日~令和3年2月3日	4	
ニッサン	2RG-FEA8W	「アトラス」	FEA8W-580003 令和2年7月10日	1	
	(計6型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月2日~令和3年2月9日	(計735台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。