

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月15日

リコール届出番号	5036	リコール開始日	令和3年10月15日
届出者の氏名又は名称	KYB株式会社 問い合わせ先：特装車両事業部 品質保証部 代表取締役社長執行役員 大野 雅生 TEL 048-583-2344		
不具合の部位(部品名)	車体（巻取式ホッパーカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンクリートミキサ車に備えられている巻取式ホッパーカバーの固定部において、構造が不適切なため、走行時の振動等により、亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、シートと巻取り機構が落下し、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	運転席側の巻取式ホッパーカバーの固定部に補強プレートを、また助手席側へ補強プレートと同じ厚さのスペーサーを追加するとともに、巻取り機構に落下防止金具を追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2PG-XZU600E	「日野デトロ」	XZU600-0029039～XZU600-0031705 令和2年7月15日～令和2年12月8日	4	
	2KG-XZU700M		XZU700-0010957～XZU700-0011500 令和2年5月12日～令和2年12月15日	2	
	2KG-FC2ABA	「日野レンジャー」	FC2AB-120873～FC2AB-126202 令和2年5月25日～令和3年4月1日	20	
	2KG-FJ2ABA		FJ2AB-101560～FJ2AB-102031 令和2年4月29日～令和3年4月5日	5	
	2KG-GC2ABA		GC2AB-102070～GC2AB-102368 令和2年9月11日～令和3年2月19日	2	
	2PG-FS1AGA	「日野プロフィア」	FS1AG-103831～FS1AG-105114 令和2年5月11日～令和3年3月22日	7	
いすゞ	2RG-NKR88N	「エルフ」	NKR88-7005651～NKR88-7012947 令和2年6月25日～令和3年3月29日	9	
	2PG-FSR90S2	「フォワード」	FSR90-7011590～FSR90-7012232 令和2年6月5日～令和2年11月2日	4	
	2PG-FRR90S1		FRR90-7160818 令和2年9月28日	1	
	2PG-FRR90S2		FRR90-7155636～FRR90-7166202 令和2年4月21日～令和3年3月15日	24	
	2PG-FTR90U2		FTR90-7013120～FTR90-7013294 令和3年1月20日～令和3年4月8日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-CXZ60CT	「ギガ」	CXZ60CT-7000382 令和2年6月16日	1	
	2KG-CXZ77CT		CXZ77CT-7004640～CXZ77CT-7005992 令和2年7月30日～令和3年4月28日	16	
三菱	2KG-FK72F	「ふそう ファイター」	FK72F-605872～FK72F-606323 令和2年6月3日～令和3年2月18日	8	
	2KG-FK72FY		FK72FY-605259 令和3年2月9日	1	
	2KG-FK72FZ		FK72FZ-605288 令和2年9月8日	1	
	2DG-FQ62F		FQ62F-605405～FQ62F-605415 令和2年9月28日～令和2年9月30日	2	
	2KG-FV70HX	「ふそう スーパーグレート」	FV70HX-510906～FV70HX-520730 令和2年4月21日～令和3年2月22日	6	
UDトラック ス	2PG-BRR90S1	「コンドル」	BRR90-7002224 令和3年5月6日	1	
	2PG-CW4AL	「クオン」	JNCMBM0D1LU052864 令和2年6月1日	1	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D4LU053691～JNCMB02D4LU054582 令和2年9月16日～令和2年10月13日	4	
	(計21型式)	(計 10車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年4月21日～令和3年5月6日	(計122台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。


交換修理用部品として出荷したもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
マキトリシキホッパーカバー	T2002-00205	令和2年10月12日～令和3年5月28日	8	小型ミキサ用
マキトリシキホッパーカバー	T2002-00196	令和2年6月29日～令和3年7月12日	28	大型ミキサ用
ケーシングASSY	H0997-04200	令和2年7月27日～令和2年10月30日	2	大型ミキサ用
合計			38	


当該装置が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

改善箇所説明図


対象車両外観

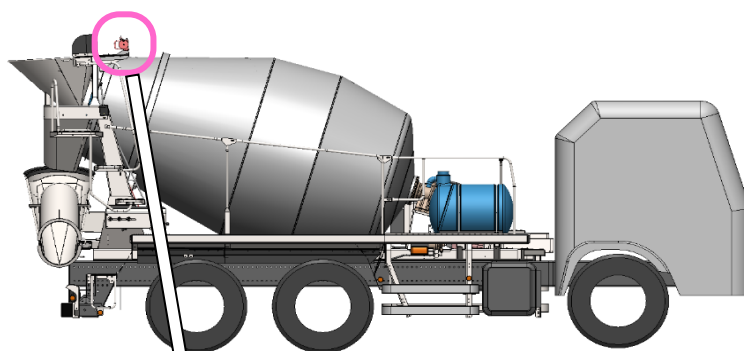

改善対象部位

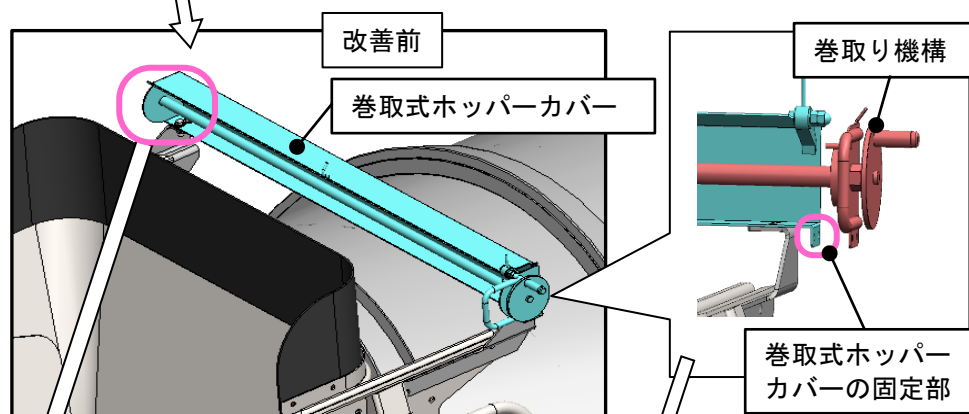

改善後

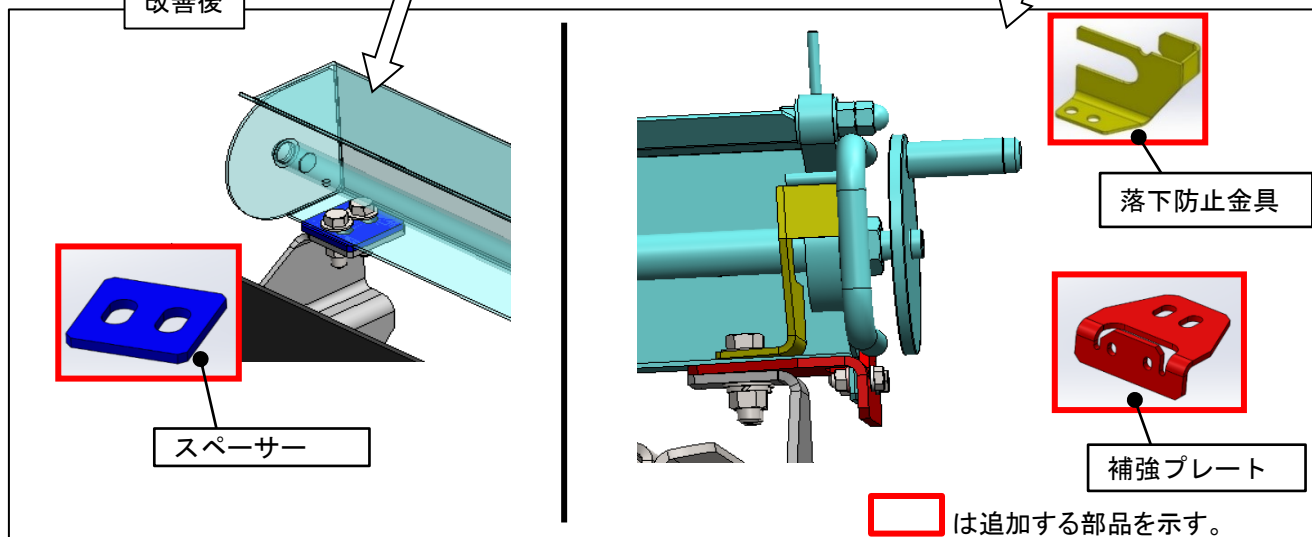

【不具合の内容】

コンクリートミキサ車に備えられている巻取式ホッパーカバーの固定部において、構造が不適切なため、走行時の振動等により、亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、シートと巻取り機構が落下し、他の交通の妨げになるおそれがある。

【改善の内容】

運転席側の巻取式ホッパーカバーの固定部に補強プレートを、また助手席側へ補強プレートと同じ厚さのスペーサーを追加するとともに、巻取り機構に落下防止金具を追加する。

【識別方法】

追加した補強プレートで、確認する。