

連絡先	自動車局審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月17日

リコール届出番号	外-3329	リコール開始日	令和3年12月18日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM AG) オリバー・ゴーリング 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位（部品名）	制動装置（前後ブレーキキャリパー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、ブレーキパッドを保持しているパッドピンの脱落防止クリップの設計が不適切なため、走行中に当該クリップが外れてしまうことがある。そのため、パッドピンが横方向にスライドしてしまい、ホイールスポークと接触することでブレーキキャリパーが損傷し、最悪の場合ブレーキパッドが脱落することで制動力を失うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前後のブレーキキャリパーに使用されている脱落防止クリップを対策品に交換する。なお、ホイールスポーク及びブレーキキャリパーが損傷している場合には、当該部品を交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号近傍に外-3329 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ハスクバーナ モーターサイクルズ	FE250	FE250	VBKUA402NM157784 ~ VBKUA401NM169425 令和3年4月13日 ~ 令和3年8月24日	55 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	FE350UAA42	FE350	VBKUA409NM220721 ~ VBKUA406NM234088 令和3年4月13日 ~ 令和3年7月30日	25 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	FE501UAA44	FE501	VBKUA405NM436971 ~ VBKUA406NM438793 令和3年4月14日 ~ 令和3年7月1日	8 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	TE150i	TE150i	VBKUTA200NM157344 ~ VBKUTA209NM169749 令和3年4月6日 ~ 令和3年8月26日	56 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	TE250i	TE250i	VBKUTA202NM219973 ~ VBKUTA208NM234803 令和3年4月6日 ~ 令和3年8月26日	107 台	
GASGAS	250GCA41	EC250F	VBKGCA403MM149876 ~ VBKGCA403NM170311 令和2年10月16日 ~ 令和3年8月31日	85 台	
GASGAS	350GCA42	EC350F	VBKGCA401MM211842 ~ VBKGCA401NM235365 令和2年10月19日 ~ 令和3年8月30日	38 台	

GASGAS	250GCA22	EC250	VBKGCA206MM211421 ~ VBKGCA206NM225403 令和2年10月15日 ~ 令和3年6月10日	95台	
	(計8型式)	(計8車種)	(製作期間の全体範囲) 令和2年10月15日 ~ 令和3年8月31日	(計469台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。