

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月13日

リコール届出番号	2392	リコール開始日	平成21年10月14日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	① かじ取装置（ピニオンシャフト） ② 燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① かじ取装置のステアリングギヤにおいて、ピニオンシャフト固定用ナットの加工が不適切なため、使用過程において当該ナットの締付力が低下することがある。そのため、当該ナットが徐々に緩み、最悪の場合、ピニオンシャフトが抜けて、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。 ② 燃料タンクの燃料ポンプユニットの取付け部において、穴あけ加工が不適切なため、取付け部に鋭利な突起を有するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付け部のパッキンに亀裂が発生し、最悪の場合、パッキンから燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、当該ナットの締付状態を点検し、固定用ナットの緩み防止クランプを追加する。 ② 全車両、当該燃料ポンプユニットの取付け部を修正し、パッキンを新品と交換する。		
不具合件数	① 6件 ② 92件	事故の有無	①、② 無し
発見の動機	① 市場からの情報による。 ② 市場からの情報、および国土交通省からの調査指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2 3 9 2 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-NT31	エクストレイル	NT31-000001～NT31-045573 平成19年7月4日～平成21年7月30日	44,059	①44,059 ②32,446
	DBA-T31		T31-000001～T31-007657 平成19年7月4日～平成21年5月26日	7,471	① 7,471 ② 5,507
	CBA-TNT31		TNT31-000001～TNT31-007514 平成19年7月4日～平成21年5月26日	7,370	① 7,370 ② 6,194
	LDA-DNT31		DNT31-000001～DNT31-002214 平成20年8月20日～平成21年5月12日	2,136	① 2,136 ② 362
	DBA-KJ10	デュアリス	KJ10-000101～KJ10-210776 平成19年12月6日～平成21年7月17日	15,192	①15,192 ②11,110
	DBA-KNJ10		KNJ10-000101～KNJ10-204625 平成19年12月6日～平成21年6月24日	6,472	① 6,472 ② 4,602
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年7月4日～平成21年7月30日	(計 82,700 台)	①82,700 ②60,221

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。