

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月10日

リコール届出番号	2550	リコール開始日	平成22年6月11日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	方向指示器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	方向指示器等のコンビネーションスイッチにおいて、固定接点用基板の研磨工程が不適切なため、当該基板の接点の表面に荒れが発生し、方向指示器を使用する過程で発生する接点磨耗粉が堆積することがある。そのため、当該スイッチを操作した時に、接点が導通せず、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コンビネーションスイッチ一式を良品と交換する。		
不具合件数	56件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2550のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-V36	カウリン	V36-100035～V36-112227 平成18年10月25日～平成19年6月21日	12,079	
	DBA-NV36		NV36-300028～NV36-302032 平成18年10月25日～平成19年6月20日	1,991	
	DBA-PV36		PV36-200049～PV36-204764 平成18年10月25日～平成19年6月21日	4,666	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年10月25日～平成19年6月21日	(計18,736台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。