

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年2月23日

リコール届出番号	2897	リコール開始日	平成24年2月24日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料圧力センサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの燃料供給レールに取り付けている燃料圧力センサの締付けが不十分なため、エンジンの振動等により締付けが緩むものがある。そのため、燃料圧力センサの取付け部のねじを伝って燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料圧力センサ取付け部の燃料漏れの有無を点検し、漏れないものは当該センサを適正なトルクで増し締めし、漏れのあるものは取付け部のガスケットを新品に交換し、当該センサを適正なトルクで締付ける。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2897のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-FC26	セレナ	FC26-000001～FC26-051356 平成22年11月15日～平成23年12月17日	45,287	
	DBA-FNC26		FNC26-000001～FNC26-007294 平成22年11月16日～平成23年12月10日	6,827	
	DBA-C26		C26-000001～C26-030521 平成22年11月16日～平成23年12月17日	28,145	
	DBA-NC26		NC26-000001～NC26-005099 平成22年11月15日～平成23年12月8日	4,836	
	CBA-NF15	ジューク	NF15-008001～NF15-012022 平成22年9月27日～平成23年12月26日	3,725	
	CBA-F15		F15-005001～F15-006978 平成22年9月28日～平成23年11月29日	1,888	
スズキ	DBA-SC26	ランディ	C26-900001～C26-901781 平成22年12月10日～平成23年12月7日	1,618	
	DBA-SNC26		NC26-900001～NC26-900465 平成22年12月10日～平成23年12月6日	356	
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年9月27日～平成23年12月26日	(計92,682台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。