

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 1 月 29 日

リコール届出番号	3495	リコール開始日	平成 27 年 1 月 29 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジン制御コンピュータ(エンジンECU))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンECUのIC製造工程管理が不適切なため、使用過程での環境温度変化により、IC内部の配線が断線することがある。そのため、燃料ポンプ制御に異常が生じ、燃料が適正に供給されなくなり、最悪の場合、始動不能または走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンECUのロット番号を確認し、該当するロットの場合はエンジンECUを良品に交換する。		
不具合件数	54 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3495 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	GBD-U61V	「ミニキャブ」	U61V-1308541～U61V-1400932 平成 20 年 9 月 2 日～平成 20 年 12 月 25 日	2,327 台	
	GBD-U62V		U62V-1303949～U62V-1400544 平成 20 年 9 月 2 日～平成 20 年 12 月 25 日	1,311 台	
	GBD-U61T GBD-U61TP		U61T-1304687～U61T-1400701 平成 20 年 9 月 2 日～平成 21 年 1 月 9 日	1,726 台	
	GBD-U62T GBD-U62TP		U62T-1307682～U62T-1400798 平成 20 年 9 月 2 日～平成 21 年 1 月 8 日	2,896 台	
	GBD-U61V 改		U61V-1306896～U61V-1505598 平成 20 年 10 月 10 日～平成 23 年 1 月 24 日	349 台	標準車を LPG、CNG 仕様に改造した車両(特装車)
	GBD-U62V 改		U62V-1304855～U62V-1502535 平成 21 年 12 月 22 日～平成 22 年 9 月 7 日	15 台	
	GBD-U61T 改		U61T-1304709～U61T-1400518 平成 20 年 10 月 30 日～平成 21 年 3 月 18 日	41 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	CBA-U61W	「タウンボックス」	U61W-1501309～U61W-1700298 平成20年9月2日～平成20年12月23日	70台	
	ABA-U62W		U62W-1401300～U62W-1600294 平成20年9月5日～平成20年12月24日	24台	
	CBA-U62W		U62W-1500389～U62W-1700215 平成20年9月2日～平成20年12月25日	66台	
	DBA-H82A	「トッポ」	H82A-0100464～H82A-0109207 平成20年9月12日～平成21年1月7日	292台	
	DBA-H82W	「eK-WAGON」	H82W-0906476～H82W-0917393 平成20年9月8日～平成21年1月12日	6,795台	
	HBD-H42V	「ミニカ」	H42V-1421193～H42V-1423884 平成20年9月9日～平成21年1月21日	2,627台	
	HBD-H47V		H47V-1303132～H47V-1303492 平成20年9月9日～平成21年1月21日	360台	
ニッサン	GBD-U71V	「クリッパー」	U71V-0408709～U71V-0451346 平成20年9月2日～平成20年12月25日	4,186台	
	GBD-U72V		U72V-0403306～U72V-0450526 平成20年9月2日～平成20年12月25日	1,020台	
	GBD-U71T GBD-U71TP		U71T-0403994～U71T-0450622 平成20年9月2日～平成20年12月25日	1,573台	
	GBD-U72T GBD-U72TP		U72T-0403926～U72T-0450641 平成20年9月2日～平成20年12月25日	1,554台	
	CBA-U71W		「クリッパー リオ」	U71W-0222339～U71W-0320370 平成20年9月4日～平成20年12月25日	78台
	ABA-U72W	U72W-0201381～U72W-0300277 平成20年9月2日～平成20年12月24日		52台	
	DBA-H92W	「オッティ」	H92W-0453450～H92W-0462769 平成20年9月8日～平成21年1月9日	4,725台	
	(計25型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年9月2日～平成23年1月24日	(計32,087台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の納入期間	対象数	備考
エンジン ECU	1860A307	平成20年11月25日～平成21年9月3日	10個	三菱 eK-WAGON DBA-H81W ニッサン オッティ DBA-H91W
	1860A667	平成20年10月30日～平成20年11月25日	19個	三菱 ミニキャブ GBD-U61V, GBD-U62V, GBD-U61T, GBD-U61TP, GBD-U62T, GBD-U62TP ニッサン クリッパー GBD-U71V, GBD-U72V, GBD-U71T, GBD-U71TP, GBD-U72T, GBD-U72TP
		合計	(計29個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。