


## 改善箇所説明図

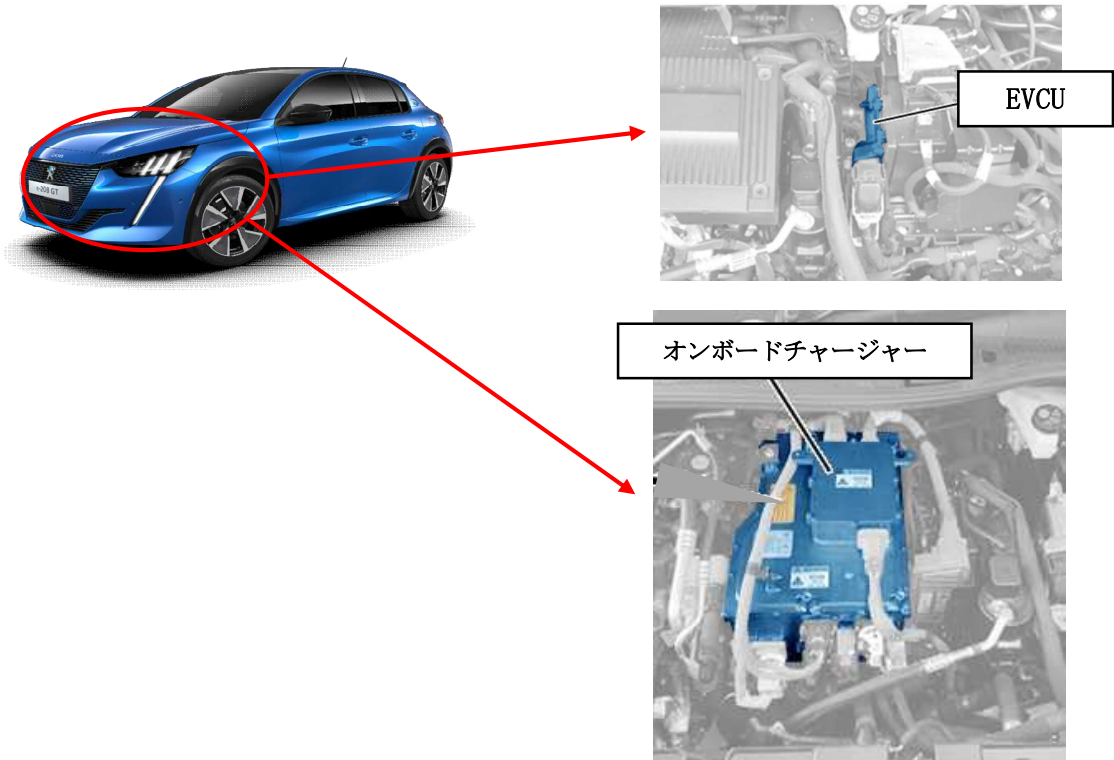

注：  は対策する部品を示す

### 不具合の内容

オンボードチャージャー及び EVCU（電気駆動トレインスーパーバイザー ECU）において、オンボードチャージャーの基板の接続及び EVCU のソフトウェアが不適切なため、オンボードチャージャーに一時的な電圧変動が発生し、EV システムの故障と判断してしまい、警告灯点灯、警告メッセージの表示、及びモーターの作動停止が発生するおそれがある。このため、車両が走行中に停止し、停止後すぐに再始動できなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、EVCU 及び関連するソフトウェア（バッテリーEV システム）を対策プログラムに更新する。また、オンボードチャージャーのシリアル番号を確認し、該当する場合はオンボードチャージャーを対策品に交換する。

### 識別

車台番号打刻の上段左側に黄色のペイントを塗る。