


# 改善箇所説明図

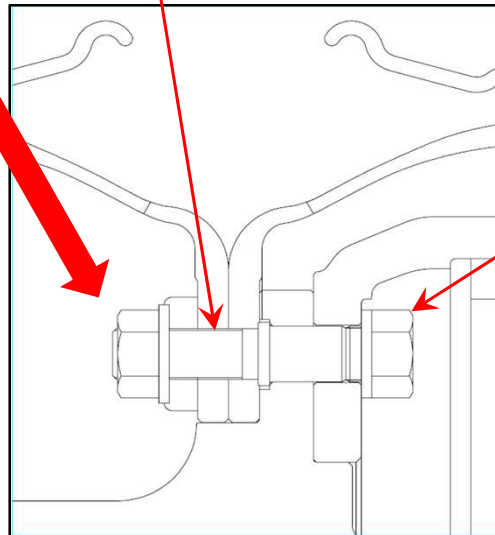

ホイール取付部断面図

ハブボルト 対策品に交換。  
基準不適合発生箇所



ハブナット  
新品に交換。

## 基準不適合発生箇所

ロータリ除雪車の走行装置において、ホイール取付用ハブボルトの強度が不適切なため、ハブボルトが折損するものがある。そのためブレーキドラム内にハブボルトとハブナットが脱落し、そのまま使用を続けると、ブレーキドラムとブレーキシューの間にハブボルトとハブナットが噛み込み、最悪の場合、タイヤの回転が停止して走行出来なくなり、他の交通を妨げるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、ハブボルトの全数を対策品に交換する。またハブナットの全数を新品に交換する。

注：  は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車は、ステッカ（No. 5148）を運転席側ドア開口部のドアキャッチ付近に貼り付ける。