

不具合箇所説明図



基準不適合発生箇所 (図○部)

レンズを外した状態 (LED6 灯)

後退灯 (LED 式) の LED チップにおいて、内部配線の接着が不適切なものがあり、接着強度が弱く、使用過程において配線が剥離して後退灯が早期に不灯となるおそれがある。

改善の内容

全数、LED チップ接着部の構造を変更した改善品と交換する。

改善後の識別

製品 (LED 小型バックランプ) の背面にシリアルラベル「YYMM」の貼り付けて識別を行う。

