


改善箇所説明図

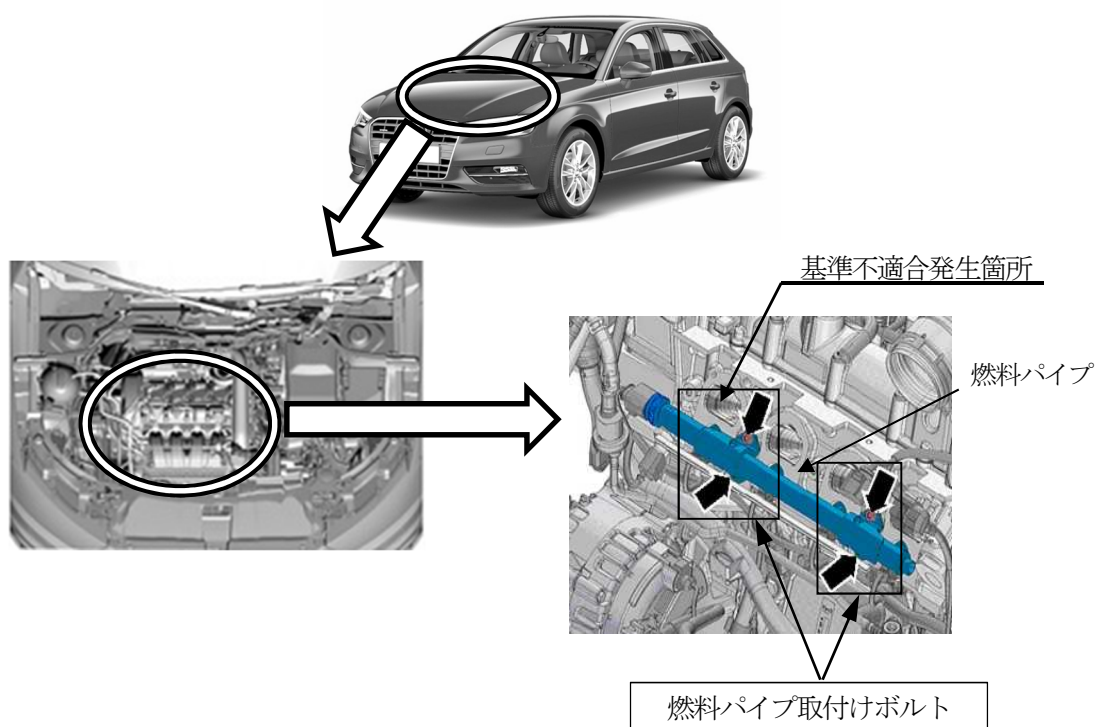

注： は、交換する部品を示す。

原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、締め付けトルク的设计値が不適切なため、走行振動等により当該ボルトが緩むものがある。そのため、燃料漏れにより、ガソリン臭の発生とともに、エンジン制御システム故障の警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料パイプ取付けボルトを新品へ交換し、規定トルクで締め付ける。

識別：「24HL」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。