


# 改善箇所説明図

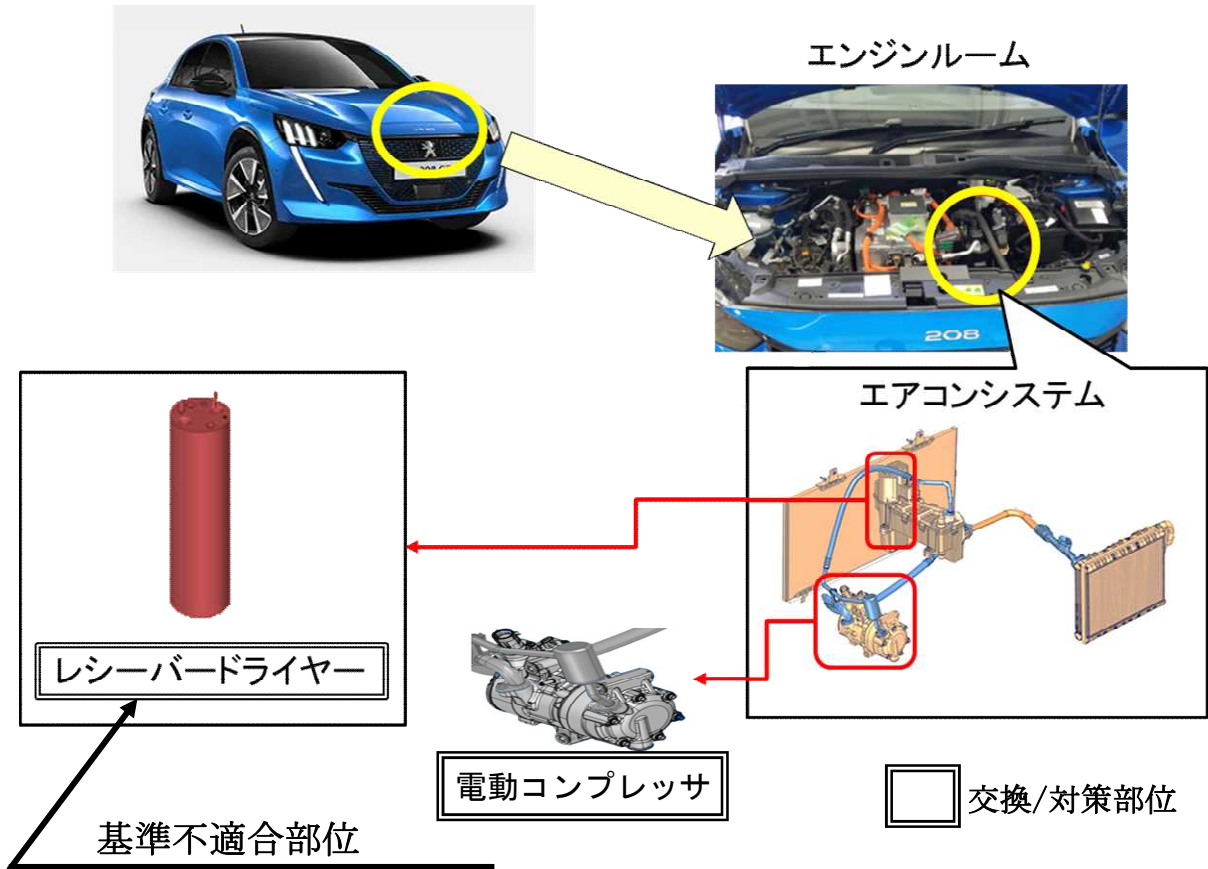

エアコンのレシーバードライヤーにおいて、設計評価が不十分なため、吸水容量が不足しているものがある。そのため、使用過程において、電動コンプレッサのモーターコイルに腐食が発生することにより、絶縁抵抗が低下し、最悪の場合、セーフモードにより警告メッセージが表示されると共に駆動電源が遮断され、走行不能となるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、レシーバードライヤーを対策品に交換すると共に、電動コンプレッサを新品に交換する。

識別：車台番号打刻の上段右側に青色のペイントを塗る。