

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月1日

リコール届出番号	5238	リコール開始日	令和4年12月2日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	排気管(マフラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンパクトテールリフト仕様車において、排気管の排気ガス出口位置の設定が不適切なため、連続した登坂走行等によって左側リアコンビネーションランプが高温になることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ランプの樹脂部分が溶損し、最悪の場合、不灯になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品と交換する。また、左側リアコンビネーションランプを新品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	3BD-S500P	「ハイゼット トラック」	S500P-0151485～S500P-0165546 令和4年1月7日～令和4年9月22日	82	コンパクト テールリフト 仕様車
	3BD-S510P		S510P-0421766～S510P-0479846 令和3年12月24日～令和4年9月30日	183	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月24日～令和4年9月30日	(計 265 台)	