
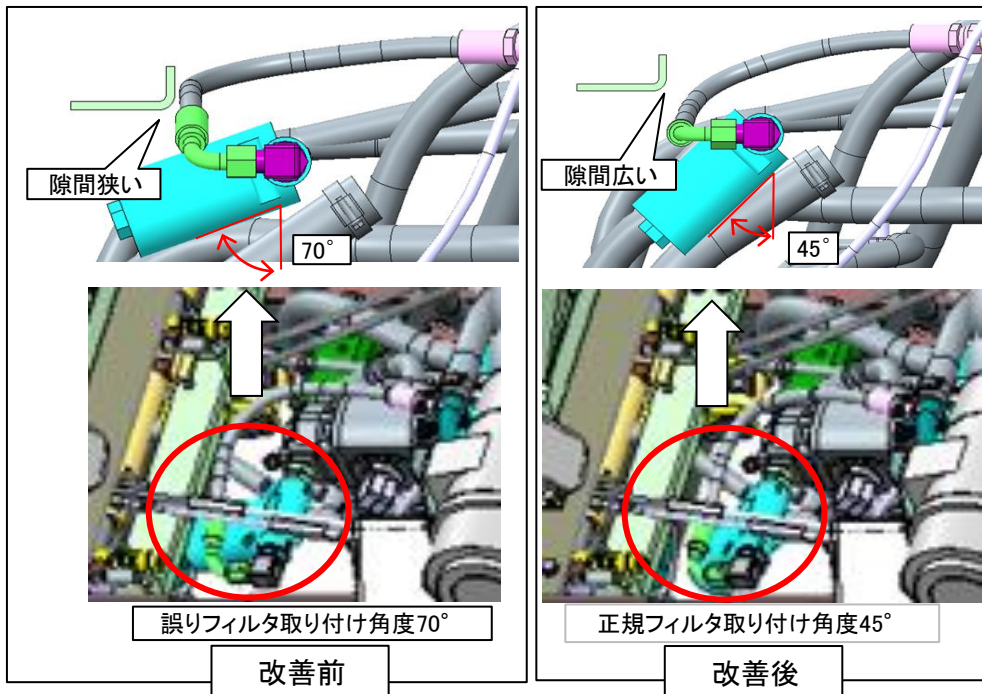


# 改善箇所説明図

対象車両外観

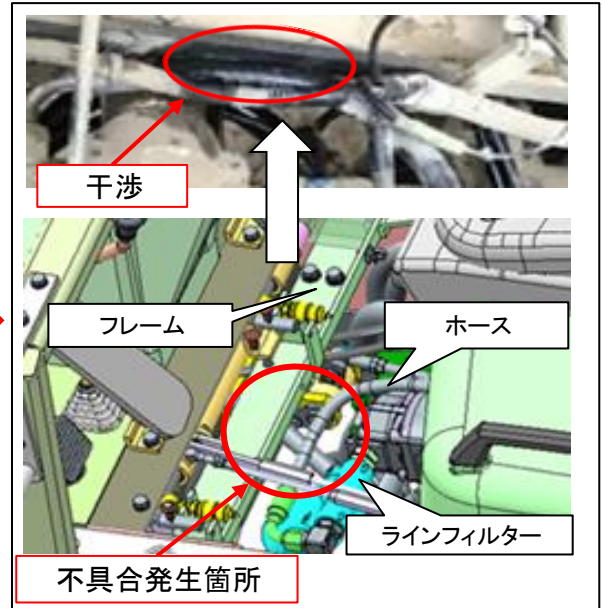

## 【不具合の内容】

ショベルローダーに使用している油圧式無段変速機の油圧ホースにおいて、フレームとの隙間が確保されていないため、振動によりフレームに干渉する。そのまま使用を続けると干渉している部分から破損し、作動油が漏れ、最悪の場合は走行不能となるおそれがある。

## 【改善の内容】

全車両、ホースとフレームの隙間を確認し、隙間が小さい場合は取付を修正する。なおホースに干渉した痕跡が有る場合はホースを交換する。

## 【識別方法】

フロントフレーム左側支柱部にステッカーNo. 5233を貼り付ける。