

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 04 年 12 月 20 日

リコール届出番号	外-3542	リコール開始日	令和 04 年 12 月 20 日
届出者の氏名又は名称	Stellantisジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ABS 制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において ABS の制御プログラムが不適切なため、ブレーキプレッシャーセンサーからの信号に過敏に反応してしまうことがある。そのため、ブレーキペダルを踏んでないにも関わらず、制動灯が点灯および、エンジンが始動可能となるとともに P レンジからシフト操作が可能となり、車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	5 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	7BA-WK36P	「グランド チェロキー」	1C4RJFEG0KC743286～1C4RJFEGXKC752867 令和元年 05 月 20 日～令和元年 12 月 19 日	49 台	
ジープ	DBA-WK36T	「グランド チェロキー」	1C4RJFEG0JC482594～1C4RJFEGXKC732831 平成 30 年 08 月 19 日～令和元年 08 月 07 日	355 台	
ジープ	DBA-WK36TA	「グランド チェロキー」	1C4RJFEG0JC472518～1C4RJFEGXKC754683 平成 30 年 08 月 19 日～令和元年 08 月 07 日	773 台	
	(3 型式)	(1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 平成 30 年 08 月 19 日～令和元年 12 月 19 日	(計 1177 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。