

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月23日

リコール届出番号	5260	リコール開始日	令和4年12月23日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	運転者席、乗車装置(スマートアシスト用カメラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	予防安全機能(スマートアシスト)用カメラにおいて、ウインドシールドガラスへのカメラ固定用ブラケットの接着工程管理が不適切なため、接着力が弱いものがある。そのため、使用過程で当該ブラケットが剥がれ、最悪の場合、走行中に落下して前方視界を妨げるため、運転者席の基準を満足しないおそれがある。また、落下したブラケットの端部形状が乗車装置の基準を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カメラブラケットに接着補強材を追加する。なお、本件は改善対策届出番号「654」と同一の事象であり、改善の内容にも変更はないため、既に改善対策で修理が完了した車両は改めて修理をする必要はない。		
不具合件数	1,099件	事故の有無	2件(物損)
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-0130995～LA150S-0157450 平成29年10月2日～平成30年6月1日	24,652	
			LA150S-0170691～LA150S-0182402 平成30年10月1日～平成30年12月24日	11,065	
			LA150S-1062888～LA150S-1075142 平成29年10月2日～平成30年6月1日	11,105	
			LA150S-2000054～LA150S-2019146 平成31年1月16日～令和元年6月4日	18,011	
	DBA-LA160S		LA160S-0030234～LA160S-0036009 平成29年10月2日～平成30年6月1日	5,139	
			LA160S-0039024～LA160S-0041744 平成30年10月1日～平成30年12月21日	2,421	
			LA160S-1011209～LA160S-1014521 平成29年10月2日～平成30年6月1日	2,754	
			LA160S-2000052～LA160S-2004704 平成31年1月16日～令和元年6月3日	4,239	
			DBA-LA250S	「キャスト」	
LA250S-0147078～LA250S-0170958 平成30年10月1日～令和元年6月3日	22,934				

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	DBA-LA260S	「キャスト」	LA260S-0024075～LA260S-0029331 平成29年10月2日～平成30年6月1日	4,889	
			LA260S-0031706～LA260S-0036914 平成30年10月1日～令和元年6月3日	4,893	
	5BA-M700S	「ブーン」	M700S-0014539～M700S-0021517 平成30年10月2日～令和元年6月3日	6,843	
	5BA-M710S		M710S-0002925～M710S-0004349 平成30年10月2日～令和元年5月31日	1,341	
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0023530～LA150F-0026490 平成29年10月2日～平成30年5月31日	2,820	
			LA150F-0027950～LA150F-0028811 平成30年10月1日～平成30年12月21日	828	
			LA150F-2600051～LA150F-2601706 平成31年1月16日～令和元年5月31日	1,596	
	DBA-LA160F		LA160F-0010534～LA160F-0012068 平成29年10月2日～平成30年5月31日	1,398	
			LA160F-0012694～LA160F-0013175 平成30年10月1日～平成30年12月21日	403	
			LA160F-2600053～LA160F-2600818 平成31年1月16日～令和元年6月3日	694	
トヨタ	DBA-LA250A	「ピクシス ジョイ」	LA250A-0005706～LA250A-0009265 平成29年10月2日～平成30年5月31日	3,410	
			LA250A-0010958～LA250A-0014654 平成30年10月1日～令和元年6月3日	3,561	
	DBA-LA260A		LA260A-0001504～LA260A-0002375 平成29年10月2日～平成30年5月31日	801	
			LA260A-0002822～LA260A-0003644 平成30年10月1日～令和元年5月31日	771	
	5BA-M700A	「パッソ」	M700A-0117524～M700A-0140146 平成30年10月2日～令和元年6月3日	21,255	
			M700A-1008759～M700A-1015453 平成30年10月4日～令和元年6月3日	6,155	
			M710A-0022276～M710A-0027957 平成30年10月3日～令和元年6月3日	5,395	
	(計12型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月2日～令和元年6月4日	(計 192,589 台)	

(備考) 本件は、令和4年10月20日付け、届出番号「654」にて改善対策届出を行ったものであるが、カメラが落下した状態において保安基準を満足しないおそれが認められたため、届出区分をリコールに変更して再届出するものである。