 


改善箇所説明図



エンジンコントロール
モジュール (ECM)



基準不適合発生箇所

基準不適合発生箇所

ECM(エンジンコントロールモジュール)のプログラムが不適切なため、電動駆動系冷却水回路への最大冷却要求時、誤って保護回路が作動し、スターターモーター機能が作動しないことがある。そのためエンジンの始動ができないおそれがある。

改善の内容

全車両、ECM(エンジンコントロールモジュール)のプログラムを対策プログラムに書き替える。

なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う：

- 販売店に入庫して診断機により実施する。
- 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別

作業完了車は、左 フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。または、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、2.4 以上であることにより識別する。

注： は不具合箇所を示す。