

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 31年 3月29日

リコール届出番号	外-2820	リコール開始日	準備でき次第				
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3"> 製作国： 米国 製作者名： フォード自動車株式会社 問い合わせ先： お客様相談室 0120-125175 </td> <td rowspan="3">]</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>		製作国： 米国 製作者名： フォード自動車株式会社 問い合わせ先： お客様相談室 0120-125175]		
製作国： 米国 製作者名： フォード自動車株式会社 問い合わせ先： お客様相談室 0120-125175]						
不具合の部位	エアバッグ装置（インフレーター）						
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。						
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。なお、インフレーターは長期間の温度変化にさらされると劣化することから、古い年式の車両より順に対策品に交換する。						
不具合件数	0件	事故の有無	無し				
発見の動機	本国からの情報による。						
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2820のステッカーを貼付する。						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	マスタング	1ZVHT82H075221250～1ZVHT82H675352926 平成18年 7月25日～平成19年 5月9日	624台	
			1ZVHT80N685113547～1ZVHT85H885204287 平成19年8月10日～平成20年5月7日	325台	
			1ZVHT82H895100050～1ZVHT82H895144422 平成20年5月8日～平成20年11月25日	131台	
			1ZVBP8CH5A5100309～1ZVBP8CH6A5177528 平成21年2月17日～平成22年2月15日	227台	
			1ZVBP8CF4B5100253～1ZVBP8CF9B5166832 平成22年2月17日～平成23年2月3日	230台	
			1ZVBP8CFXC5202030～1ZVBP8CF7C5276649 平成23年2月8日～平成24年1月11日	279台	
			1ZVBP8CF7D5208451～1ZVBP8CF1D5272890 平成24年4月13日～平成24年12月13日	218台	
			1ZVBP8CF6E5206210～1ZVBP8CF2E5307969 平成25年1月25日～平成26年5月16日	395台	

フォード	不明	リンカーン MKX	2LMDU88CX8BJ33880～2LMDJ8JC9ABJ33507 平成20年5月28日～平成22年5月7日	212台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年7月25日～平成26年5月16日	(計2641台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。