


改善箇所説明図

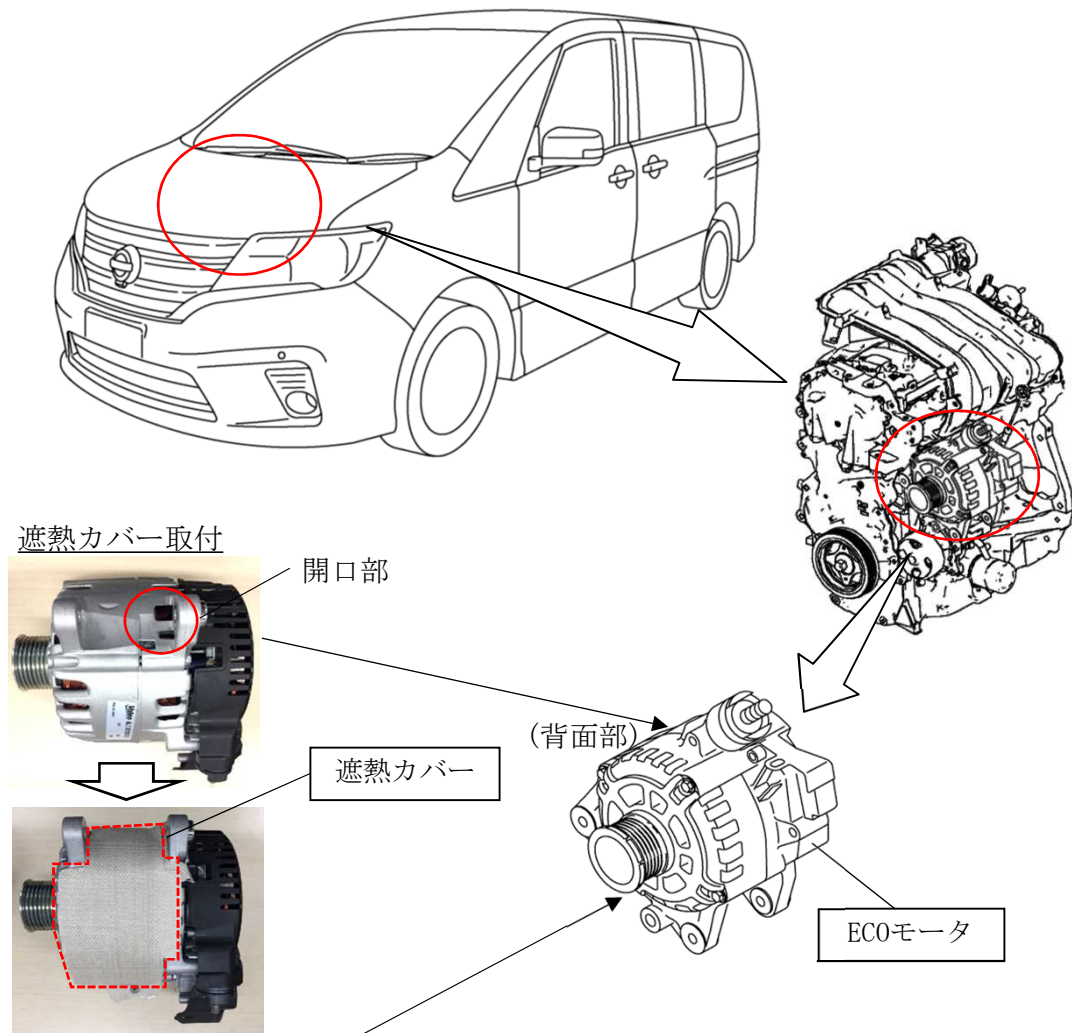

基準不適合発生箇所

アイドリングストップ付車のECOモーターにおいて、内部ベアリングのシール仕様が不適切なため、シール性能が不足し異物が侵入するとベアリングが破損し異音が発生することがある。そのまま継続して使用した場合、ECOモーターが故障しエンジンが停止するおそれがある。万が一、周辺部品に整備時等でこぼれたエンジンオイル等の可燃物がある場合、ECOモーター故障に伴う熱風と火花が開口部から吐出し周辺部品が焼損することがあり、最悪の場合、火災にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両、ECOモーターを対策品に交換する。
なお、対策品の準備ができるまでの間、遮熱カバーを取り付け、部品準備ができれば改めて案内し対策品に交換する。

識別：白色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。