


改善箇所説明図

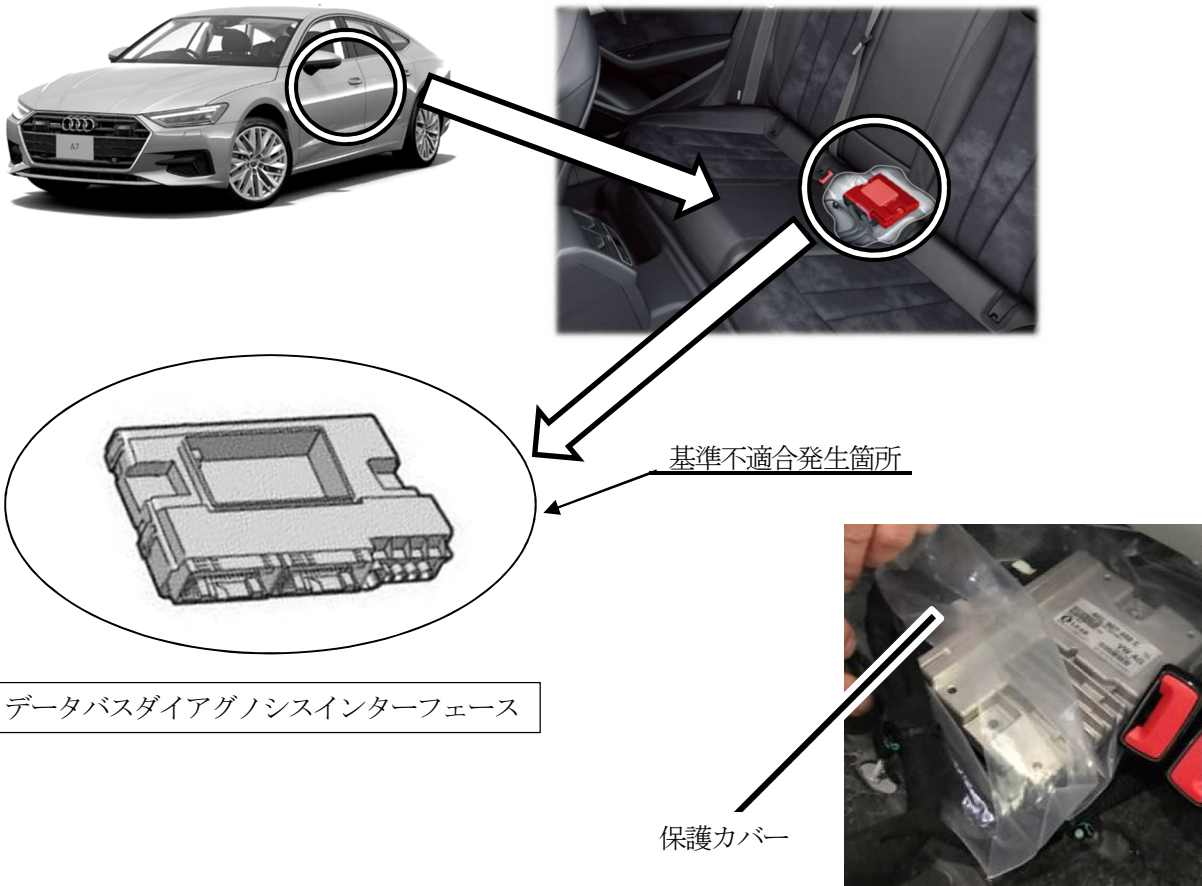

注： は、保護カバーを取り付ける部品を示す。

リヤシートの下に取り付けられているデータベースダイアグノシスインターフェースにおいて、リヤシートにこぼした液体の水分により、データベースダイアグノシスインターフェース内で短絡が発生することがある。そのため、警告灯が点灯するとともに、エンジンが出力を抑える緊急走行モードに入ったり、パワーステアリングのアシスト力が減少したりするおそれがある。

改善の内容

全車両、データベースダイアグノシスインターフェースに保護カバーを取り付ける。データベースダイアグノシスインターフェースに短絡が認められた場合は交換する。

識別：「90V2」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。