


改善箇所説明図

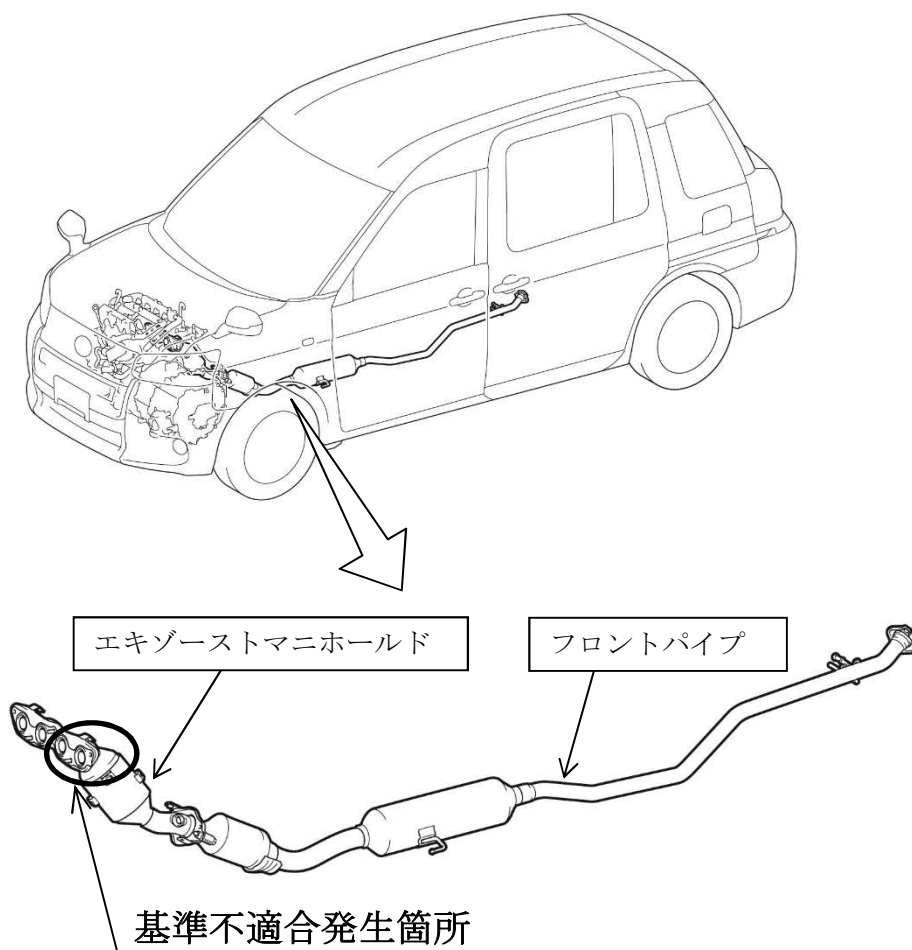

注：□ は交換部品を示す。

エキゾーストマニホールドにおいて、パイプ部の強度が不足しているため、登坂路等でのパイプ表面温度が過度に上昇するような高負荷かつ特定のエンジン回転での走行を繰り返すことにより、亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エキゾーストマニホールドおよびフロントパイプを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右上部に黄色ペイントを塗布する。