


# 改善箇所説明図

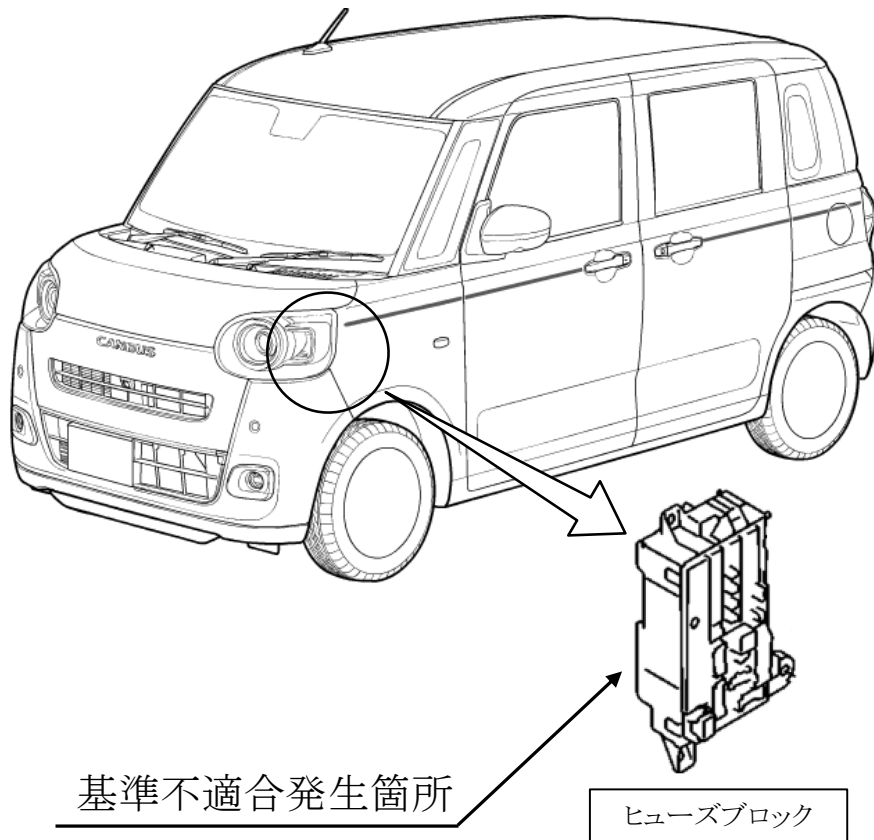

注:  は交換する部品を示す。

ヒューズブロック内のボデー統合制御コンピュータにおいて、コンデンサの製造工程が不適切なため、内部ショートが発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ヒューズが溶断して、灯火器が点灯しなくなるとともにエンジンが停止するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ヒューズブロックを良品と交換する。

## 識別

運転者席側シート下の車台番号打刻末尾の右側に黄色ペイントを塗布する。