


改善箇所説明図

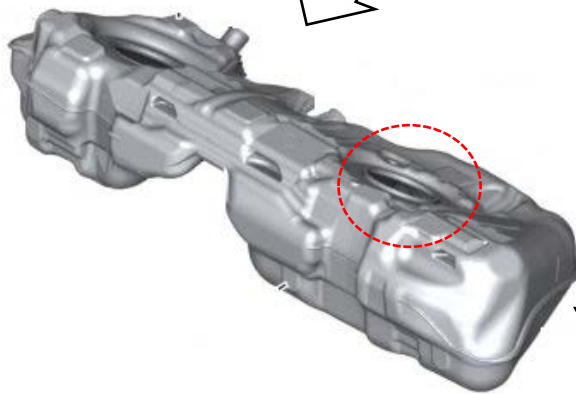

基準不適合発生箇所

燃料タンク

不具合の内容

燃料タンク上部に溶接されているカバープレートにおいて、溶接パッドの高さおよび溶接面積が不適切なため、走行振動等により溶接部に影響を受け、亀裂が生じる場合がある。そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを対策品に交換する。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト(下側)の頭に白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。