


改善箇所説明図

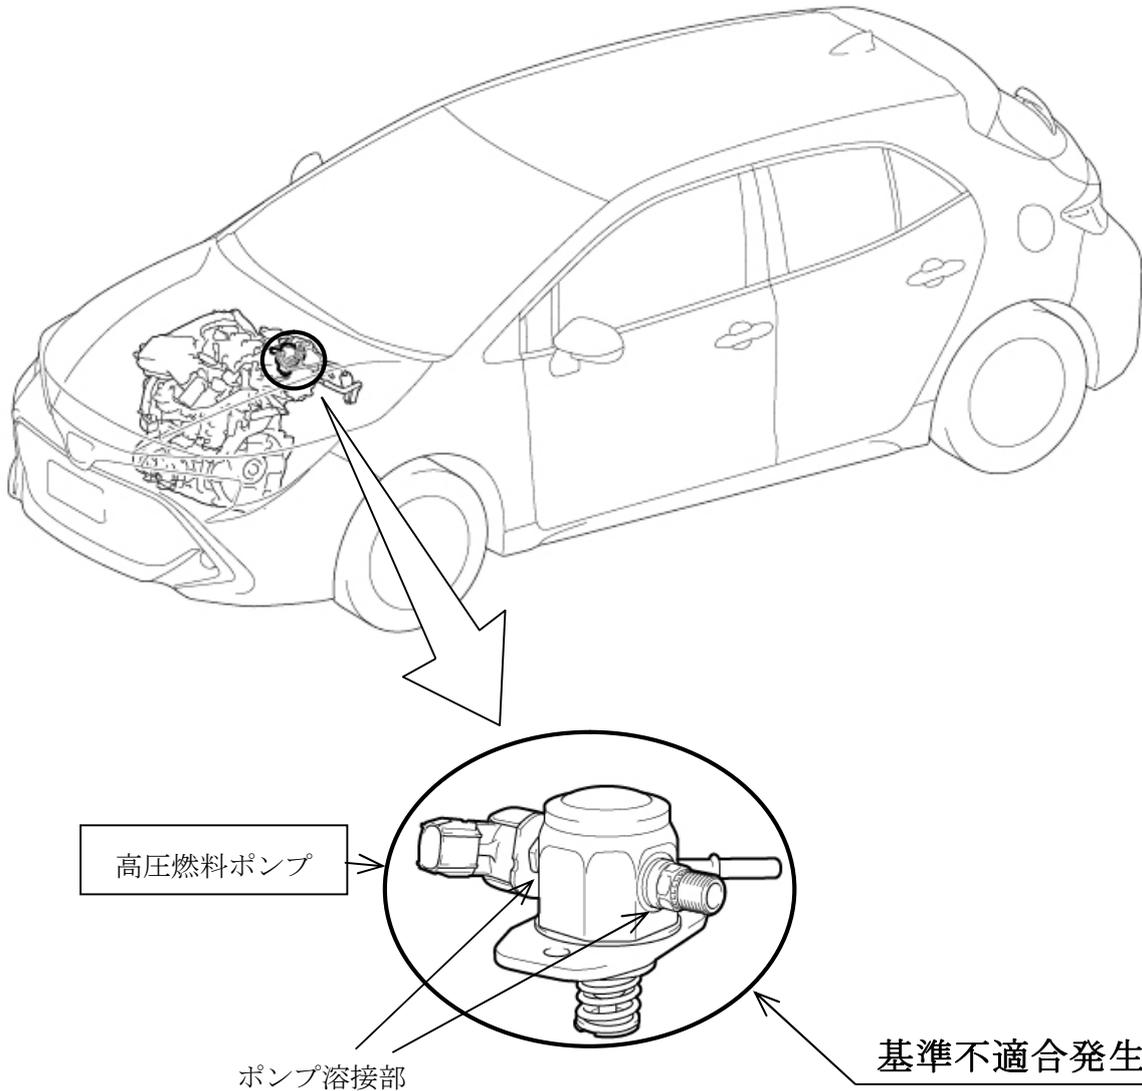

注：□ は交換部品を示す。

高圧燃料ポンプにおいて、設計検討が不十分なため、構成品の圧入組付け後に必要な強度が不足し、使用過程でポンプ内部が摩耗や損傷することがある。そのため、ポンプ溶接部に応力が集中して、亀裂が発生し燃料漏れに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、高圧燃料ポンプの製造番号を点検し、該当する場合は対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右上部に黄色ペイントを塗布する。