


改善箇所説明図⑤

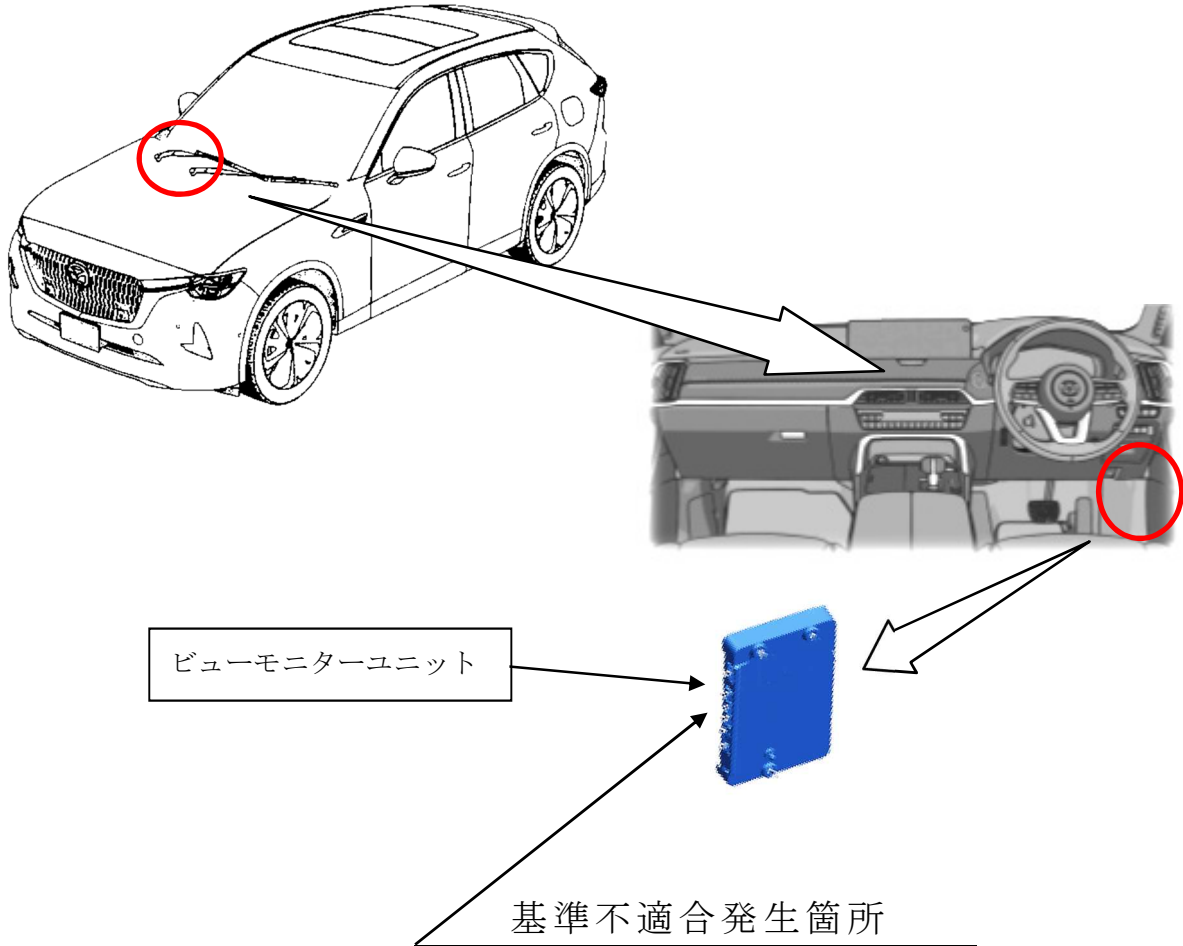

ビューモニターユニットにおいて、システムの処理条件が不適切なため、再起動時にメモリをリセットできないことがある。そのため、メモリ不足により画像処理が遅くなり、センターディスプレイの映像が乱れ、黒画になることで、サイド及びバックカメラの映像が表示できないおそれがある。

改善の内容

全車両、ビューモニターユニットの制御プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：右リヤドア・ロアヒンジ取付けボルト(上側)の頭に黄ペンを塗布する。

注) は、対策プログラムに修正する部品を示す。