


改善箇所説明図

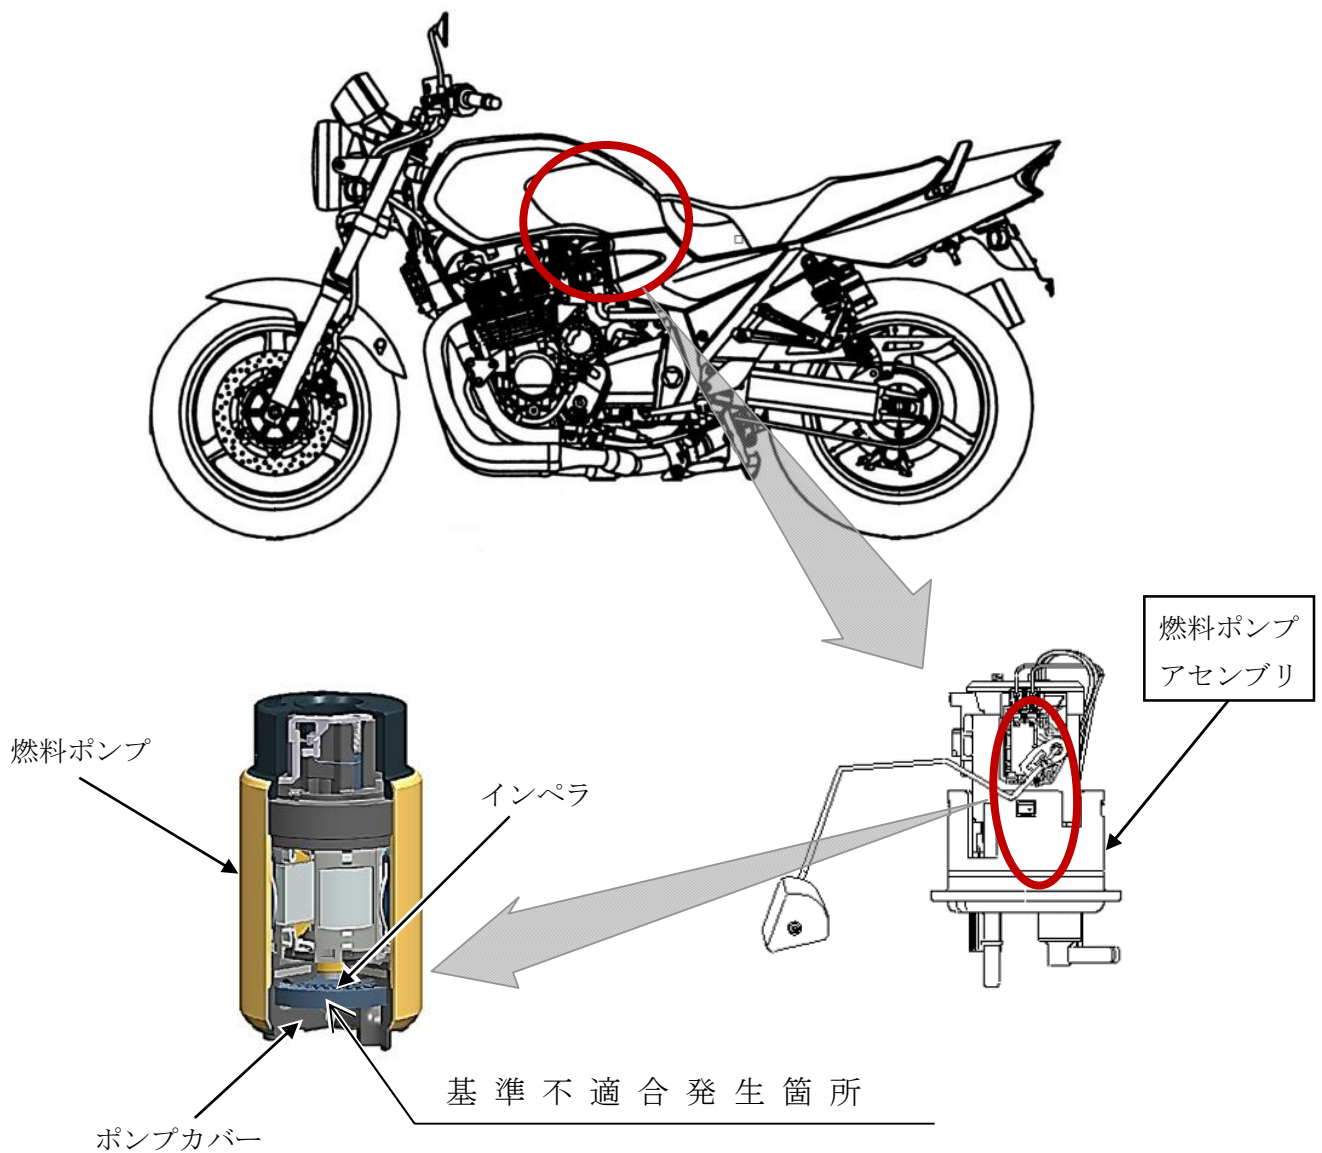

交換修理用部品の燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料ポンプアセンブリを対策品と交換する。

識別：Y文字入りのステッカー（下地黒色）を車台番号打刻位置付近に貼付する。

注： は交換する部品を示す。