


改善箇所説明図

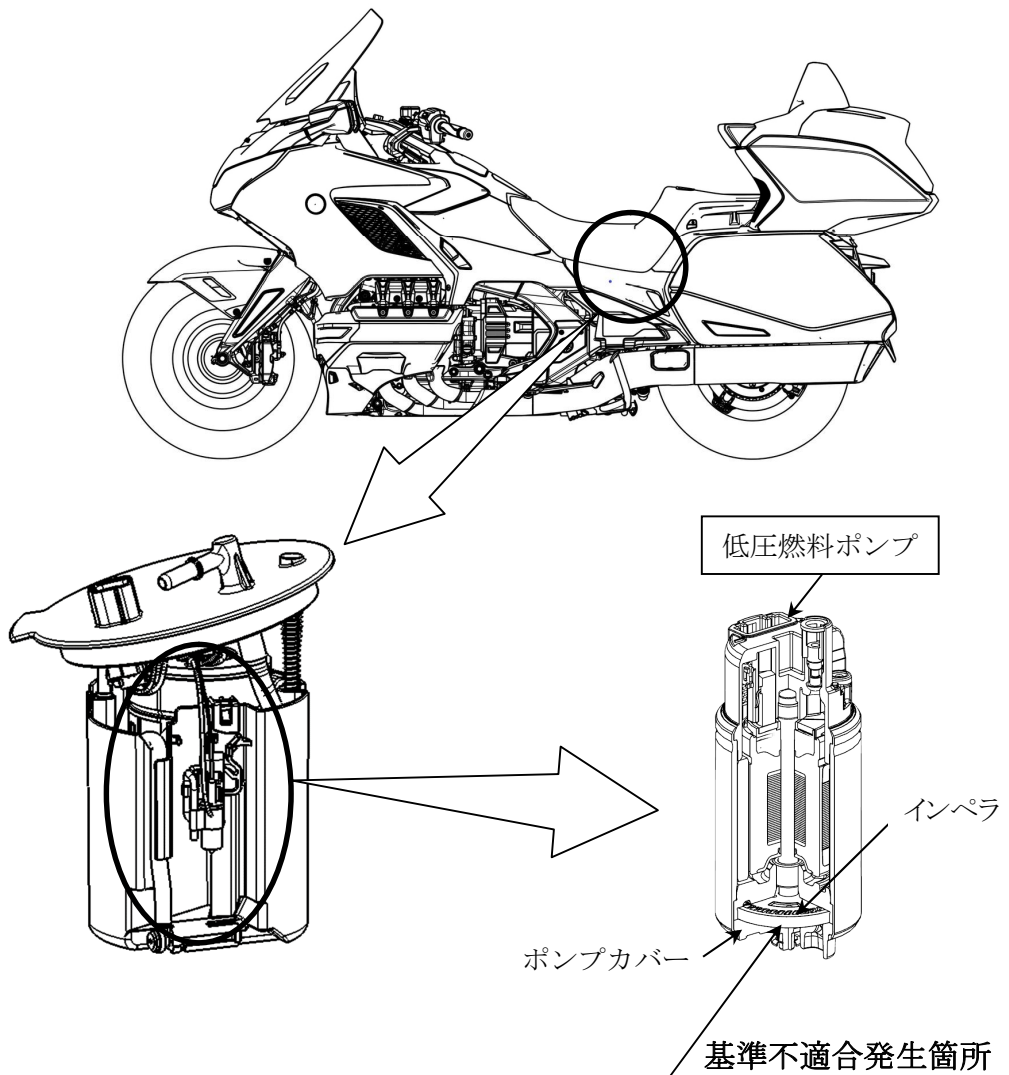

低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

改善の内容

- ①全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。
- ②全車両、低圧燃料ポンプの製造番号を点検し、該当するものは、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。

注： は交換する部品、又は、点検結果により交換する部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に赤色の識別ラベルを貼付する。