


改善箇所説明図

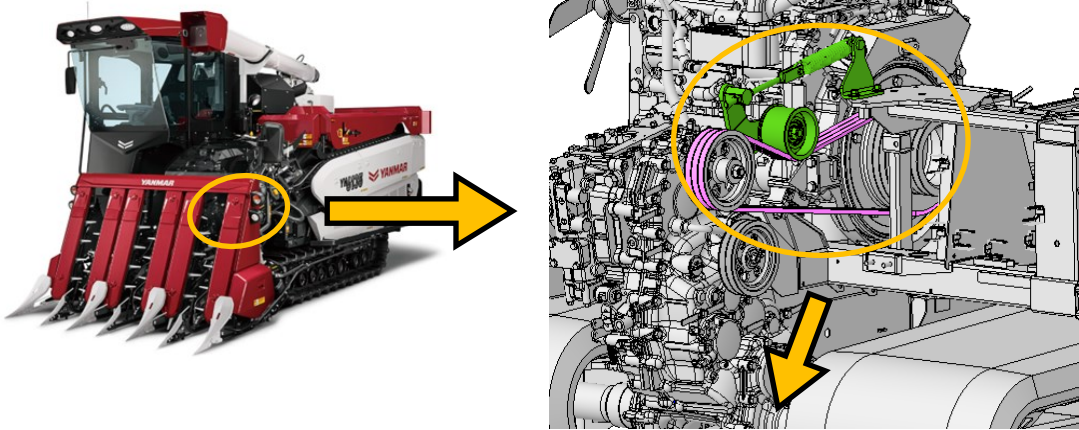

改善前形状

走行テンションバネ

不具合発生箇所

走行テンションロッド


走行テンションアーム

走行テンションアームボルト

不具合発生箇所

走行テンション支点

改善後形状

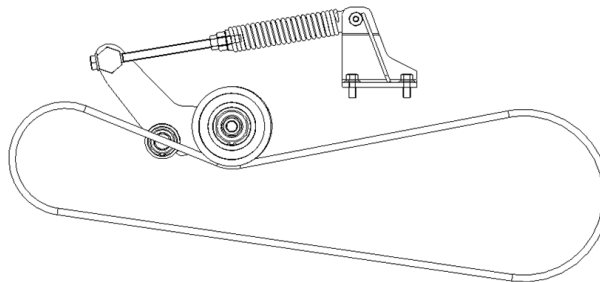

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車の走行テンションにおいて、設計段階の評価が不十分な為、走行テンションバネ及び走行テンションアームボルトの強度が不足している。そのため、そのままの状態で使用を続けると、繰返し高応力がかかり、最悪の場合、当該部品が破損し、走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、走行テンション関連部品を対策品に交換する。

は交換部品を示す。

識別

機体右側面下部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo.5454のステッカーを貼付する。