

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月21日

リコール届出番号	5481	リコール開始日	令和6年5月22日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 問い合わせ先：部品・サービス部 代表取締役社長 森 茂 TEL 0120-921120		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ウイング電源ハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウイング車のウイング電源ハーネスの配線配策箇所において、製造管理が不適切なため、ウイング電源ハーネスがシャシハーネスを押しつけてしまい、シャシハーネスの保護のない部分がシャシフレームに干渉することがある。そのため、走行振動等でシャシハーネスの被覆が破れ短絡し、最悪の場合、エンジンが停止し火災にいたるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ウイング電源ハーネスの配策を変更し、シャシハーネスに損傷がある場合は新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：全ユーザーを把握しているので周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5481のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90S1 2PG-FRR90S2 2PG-FRR90S4 2PG-FRR90T2 2PG-FRR90T4 2RG-FRR90S1 2RG-FRR90S2 2RG-FRR90S3 2RG-FRR90S4 2RG-FRR90T2 2RG-FRR90T4	「フォワード」	FRR90-7122278～FRR90-7200426 平成29年10月26日～令和6年3月1日	830	
	2PG-FTR90V2 2RG-FTR90U2 2RG-FTR90U4 2RG-FTR90V2 2RG-FTR90V4		FTR90-7007806～FTR90-7017545 平成30年1月31日～令和6年2月1日	199	

いすゞ	2PG-FSR90S2 2PG-FSR90T2 2PG-FSR90T4 2RG-FSR90S2 2RG-FSR90S4 2RG-FSR90T2 2RG-FSR90T4	「フォワード」	FSR90-7007964～FSR90-7016482 平成29年11月3日～令和6年2月26日	126	
	2KG-FVZ60U2		FVZ60-7000323～FVZ60-7001254 令和元年12月26日～令和5年11月17日	17	
	2PG-FVR90U2		FVR90-7000045～FVR90-7000254 平成30年7月19日～令和3年10月18日	8	
UD トラックス	2PG-BRR90T2 2RG-BRR90S1 2RG-BRR90S2 2RG-BRR90T2	「コンドル」	BRR90-7000239～BRR90-7004152 平成30年5月29日～令和5年12月18日	68	
	2PG-BSR90T2 2RG-BSR90S2 2RG-BSR90T2		BSR90-7000190～BSR90-7000503 令和2年9月14日～令和5年9月11日	28	
	2PG-BTR90V2 2RG-BTR90U2 2RG-BTR90V2		BTR90-7000040～BTR90-7001017 平成30年5月31日～令和5年9月4日	19	
	(計36型式)	(計2車種)	製作期間の全体の範囲 平成29年10月26日～令和6年3月1日	(計1,295台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。