



令和6年7月10日  
物流・自動車局 審査・リコール課

株式会社ソーシンによる自主改善の実施について

株式会社ソーシンから、後付用品として販売した大型トラクタ用連結装置において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和6年7月11日
不具合の内容	大型トラクタ用連結装置において、誤連結を防止するロックガードの形状が不適切なため、トラクタとトレーラの高さがあっていない状態で連結操作をおこなうと、ロックガードが正しく作動せず誤連結状態となるとともに、車両のメータ内に連結完了を示すカプラロックのランプが点灯することがある。そのため、走行中にトラクタとトレーラが分離するおそれがある。
自主改善の内容	全数、ロックガードを対策品に交換する。 なお、対策品に交換するまでの間、使用者へ連結操作時にトラクタとトレーラの高さを合わせる事、および完了後に連結状態を目視確認することを周知する。
不具合件数	0件
事故の有無	0件
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者が特定できたものは、ダイレクトメール又は訪問で直接通知する。</li> <li>・株式会社ソーシンのインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>

対象の製品名	品番	自主改善対象製品の製造番号及び製作期間	自主改善の対象数
型式：U-20-A U-20-B U-16-A	1020-00182 1020-00501 1020-00074 1016-00281	9P-11942、9P-34929、9P-34930、 XP-35089、XP-35091、ZP-35220、 K-34932  令和5年8月21日～ 令和6年4月12日	7個
計3製品	計4品番		計7個

**【問い合わせ先】**

株式会社ソーシン SQE推進部品質保証セクション

TEL：04-2936-3181

受付時間：9：00～12：00, 13：00～17：00（月曜～金曜、除く祝祭日）

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課  
リコール監理室 千葉・筑紫  
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）