

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年7月11日

リコール届出番号	5521	リコール開始日	令和6年7月12日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表取締役社長 三部 敏宏 TEL 0120-086819			
不具合の部位 (部品名)	原動機 (ウォーターポンプカバー)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、ウォーターポンプカバーの製造工程が不適切なため、ジョイントパイプ圧入部に塗装が付着しているものがある。そのため、エンジン等の熱によりジョイントパイプ圧入部の締め代が減少し、ジョイントパイプが抜け、高温の冷却水が漏れて、最悪の場合、運転者に付着すると火傷する、または、オーバーヒートするおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンプカバーを良品と交換する。			
不具合件数	42件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。・弊社のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BK-MC51	「CBR250RR」	MC51-1500011~MC51-1503717 令和4年12月27日~令和5年11月29日	3,191	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年12月27日~令和5年11月29日	(計3,191台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ウォーターポンプ ASSY	19200-K64-NA0	令和5年7月21日~令和6年6月20日	59	「CBR250RR」
		合計	(計59個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。