


改善箇所説明図

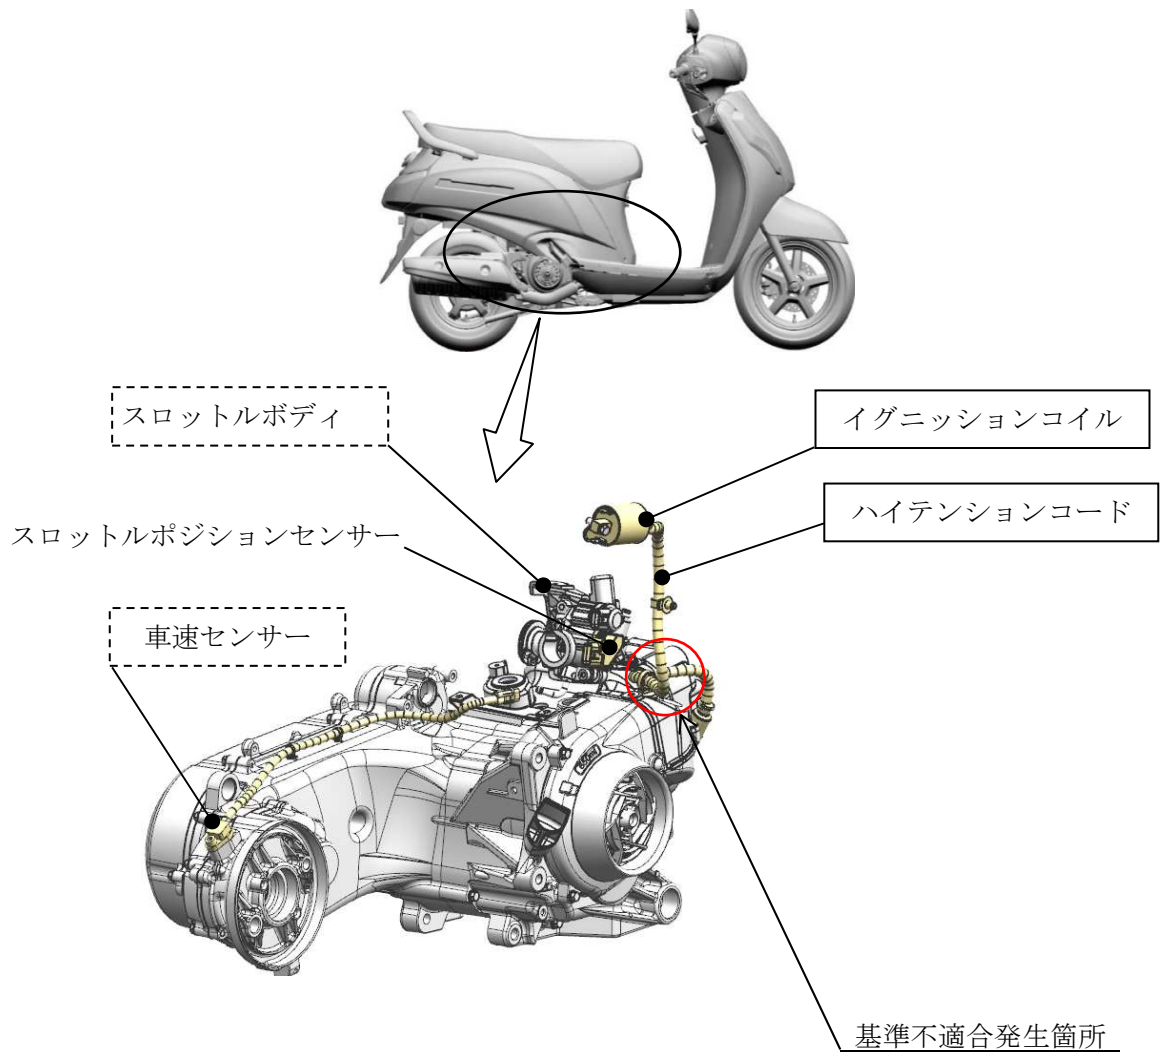

イグニッションコイルのハイテンションコードにおいて、製造管理が不適切なため、異品を装着したものがあある。そのため、走行時の屈曲の繰り返しの繰り返しにより亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、断線してエンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。

また、ハイテンションコードに亀裂が発生した状態で被水した場合、点火出力がリークして車速センサーやスロットルポジションセンサーが破損し、車速表示不良や、始動不良となるおそれがある。

改善の内容

全車両、イグニッションコイルのハイテンションコードを点検し、異品が装着されていた場合には、イグニッションコイル（ハイテンションコード含む）を正規品と交換する。

また、該当車の車速センサーが破損していた場合には新品と交換し、スロットルポジションセンサーが破損していた場合にはスロットルボディを新品と交換する。

注： は異品が装着されていた場合に交換する部品を示す。

は点検して、破損していた場合は新品と交換する部品を示す。

識別：車わくの車台番号打刻付近に黄色のシールを貼付する。