

## 改善箇所説明図



F650GS



表側：セルフロックナット  
裏側：固定ボルト

### 不具合内容


リアsprocketの固定ボルトにおいて、製造工程における当該ボルトの締め付け手順の指示が不適切なため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩み、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。


### 改善の内容

全車両、すべての固定ボルトを点検し、正しい手順で再度締め付ける。また、固定ボルトに損傷があるものは、固定ボルトを新品に交換する。

### 識別マーク(白点)

同取り付けボルト上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

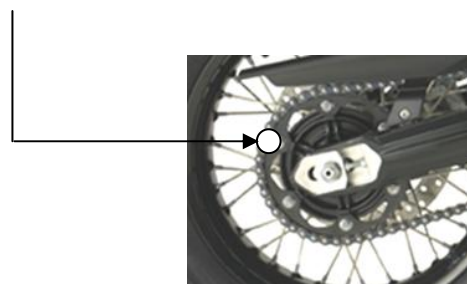

注：  は点検箇所を示す