


# 改善箇所説明図

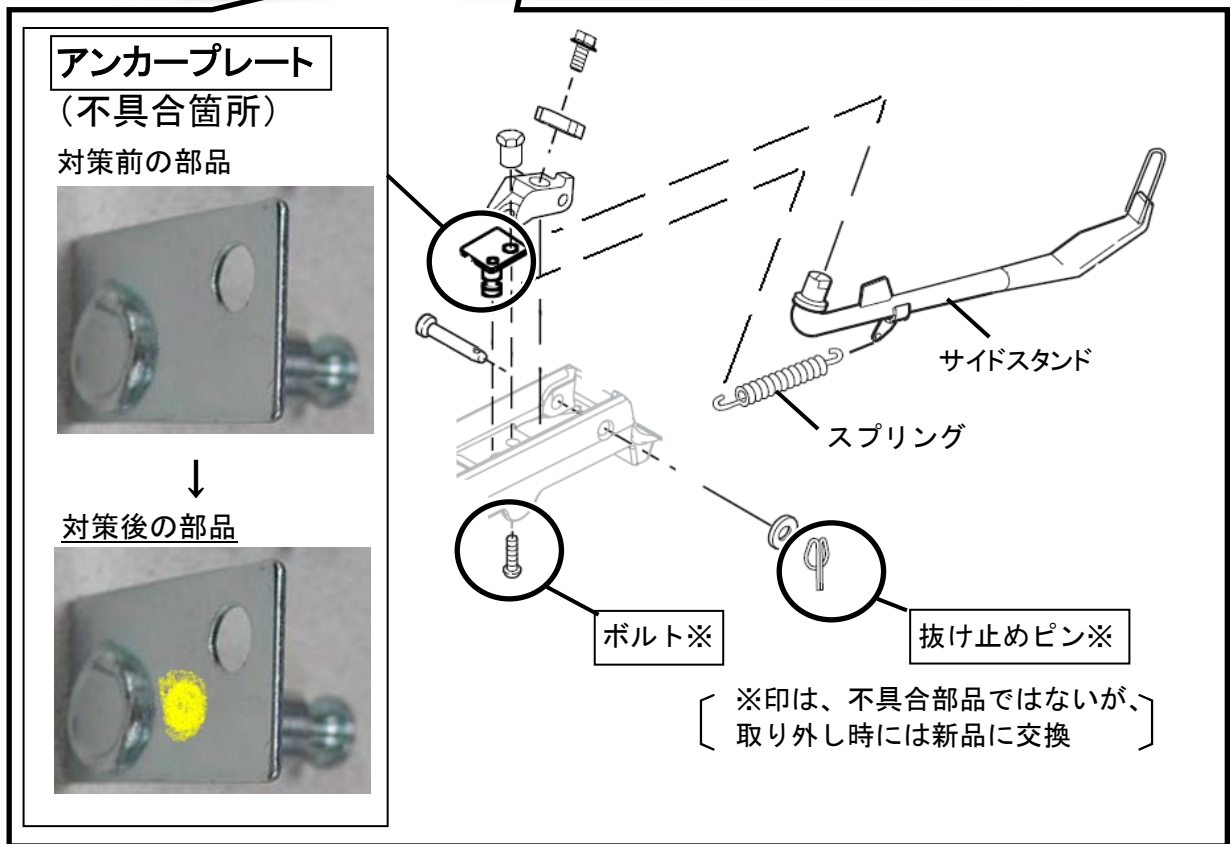

注：    は、交換部品を示す。

## 不具合箇所

車両下部に備えられたサイドスタンドスプリングのアンカープレートにおいて、溶接が不適切なものがあるため、サイドスタンドが正しく格納されないことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、サイドスタンドが路面と接触し、最悪の場合、車両の安定性を失い転倒するおそれがある。

## 改善内容

全車両、アンカープレートを良品に交換するとともに、ボルト及び抜け止めピンを新品に交換する。

## 識別

対策品のアンカープレートに「●」印を黄色のペイントで塗布する。