
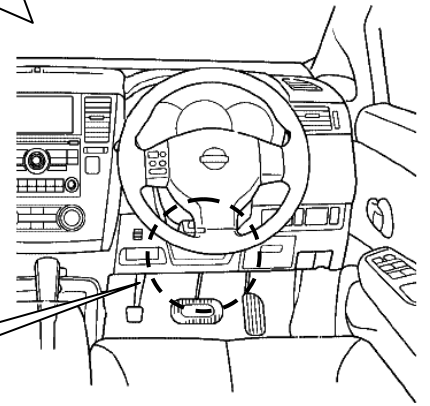
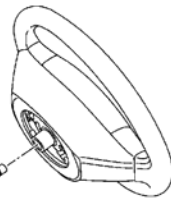


改善箇所説明図

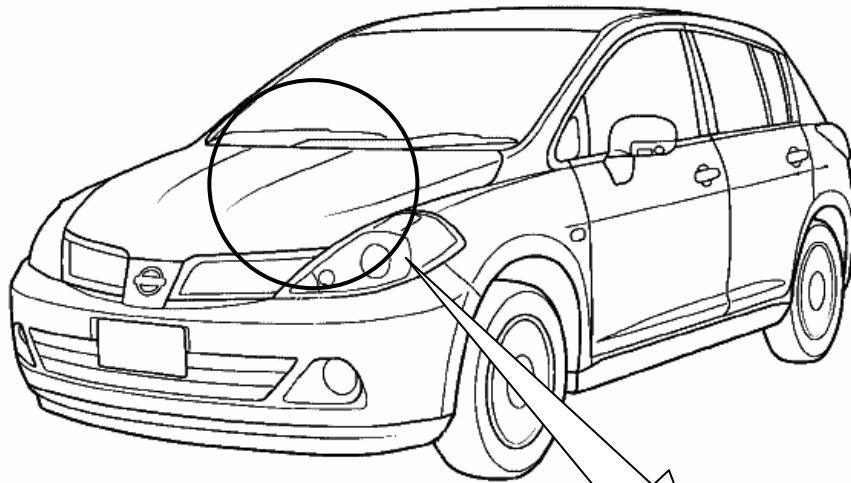

運転者席

中間シャフト

基準不適合発生箇所

かじ取装置の中間シャフトにおいて、ピニオンシャフトの挿入が不十分なため、確実に締結されていないものがある。そのため、ピニオンシャフトが徐々に抜け出して、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

ピニオンシャフト

改善の内容

全車両、当該ピニオンシャフトの挿入代を点検し、挿入代が不十分な場合は、適切に挿入して組み付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、点検及び再組み付け部位を示す。