



改善箇所説明図

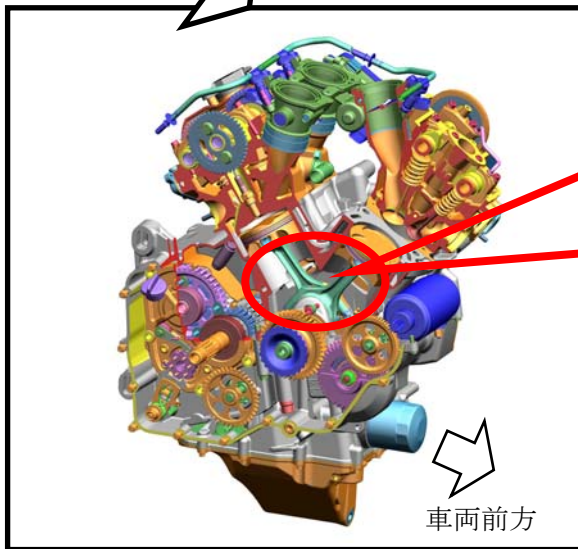

車両前方

エンジン

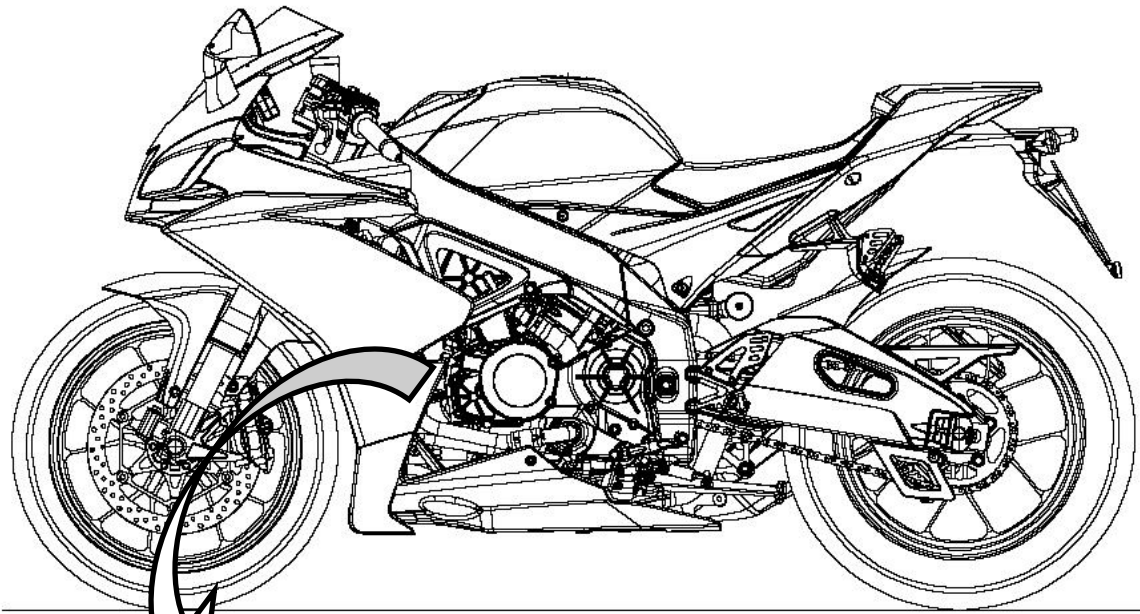

コネクティングロッド

基準不適合発生箇所

原動機のコネクティングロッドにおいて、製造時に誤って歪み矯正を行ったため、強度が低下しているものがある。そのため、使用過程においてコネクティングロッドが破損し、原動機が停止して走行不能になるおそれがある。

改善の内容：全車両、良品のコネクティングロッドの組み込まれた原動機一式と交換する。

識別： クランクケース後方、原動機番号近傍に白いペイントを行う。

注： は交換部品を示す。