


改善箇所説明図

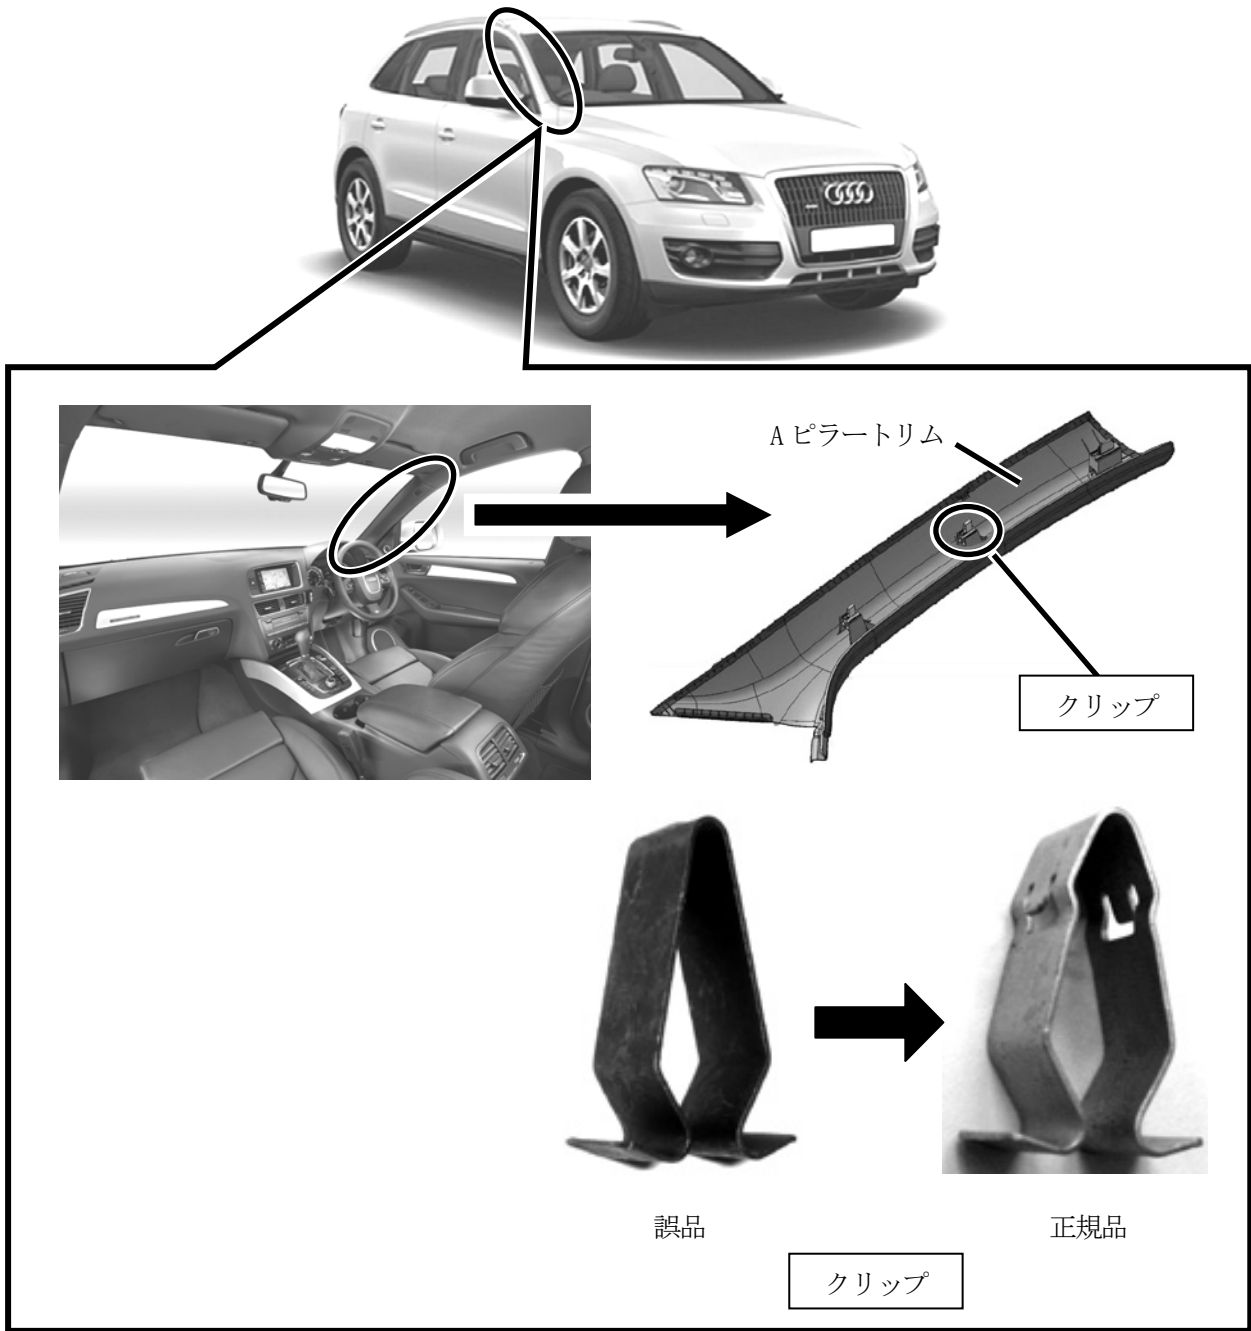

注： は、交換する部品を示す。

基準不適合発生箇所

A ピラートリムのセンタークリップにおいて、誤品を組み付けたため、当該トリムの保持力が不十分なものがある。このため、事故等でカーテンエアバッグが展開すると、当該トリムが外れ、車室内に突き出し、最悪の場合、運転席および助手席の乗客が怪我をするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右の A ピラートリムのセンタークリップを正規品と交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、赤色で直径 5mm 程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-1648 A ピラートリムクリップ交換 改修」と記入する。