


# 改善箇所説明図

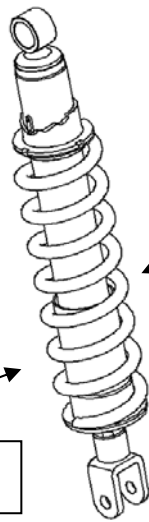

後輪用ショックアブソーバ

## 不具合発生箇所

後輪用ショックアブソーバの製造工程が不適切なため、当該ショックアブソーバのオイルシールを傷つけたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、漏れたオイルが後輪タイヤに付着し、最悪の場合、転倒するおそれがある。

## 改善対策の内容

全車両、後輪用ショックアブソーバの生産ロット番号を点検し、該当するロット番号のショックアブソーバは良品と交換する。

注：  は交換部品を示す

識別：ショックアブソーバーの下側取付部にポンチマークを打つ。