



改善箇所説明図

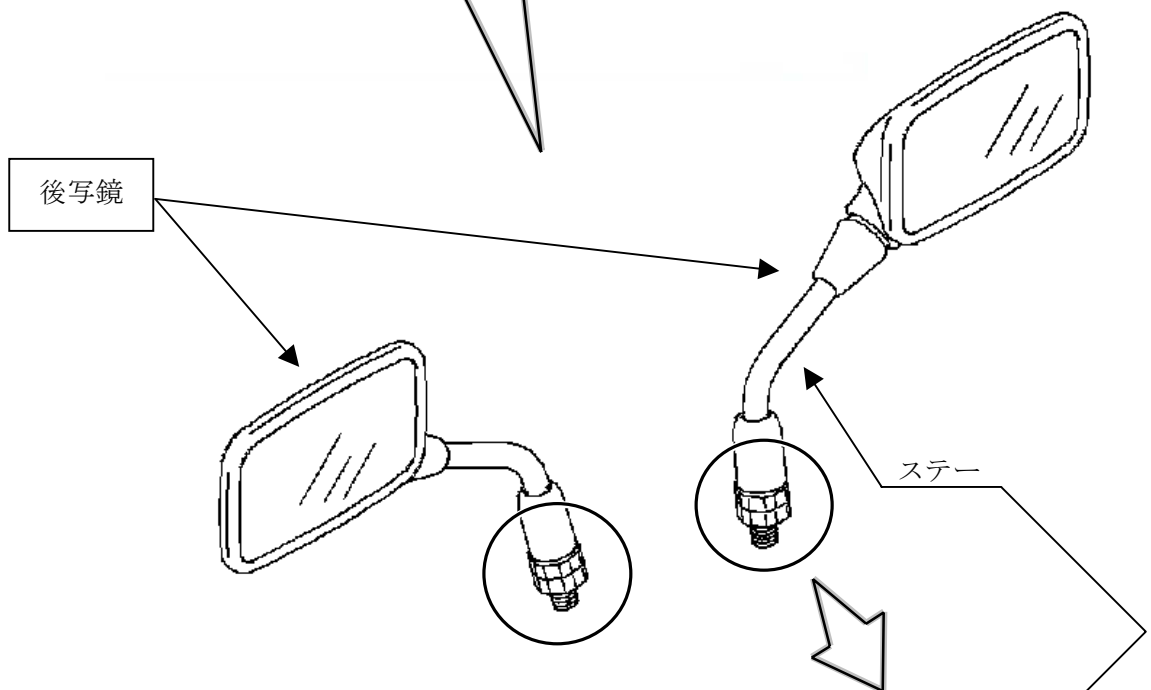

基準不適合発生箇所

左右の後写鏡ステー内部の固定用ナット部へのロック剤塗布が不適切なものがあため、走行中の振動等により固定ナットが緩み、後方の交通状況を確認できなくなるおそれがある。

ステー固定ネジ部

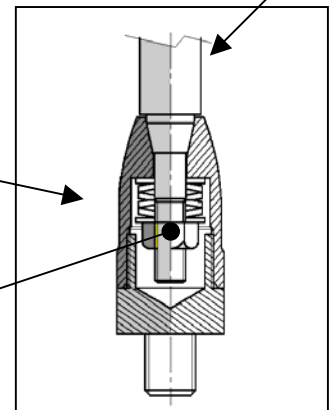

改善の内容

全車両、当該固定ナットを点検し、緩みのあるものは後写鏡を良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：後写鏡の取付部に識別ペイントを追加する。