

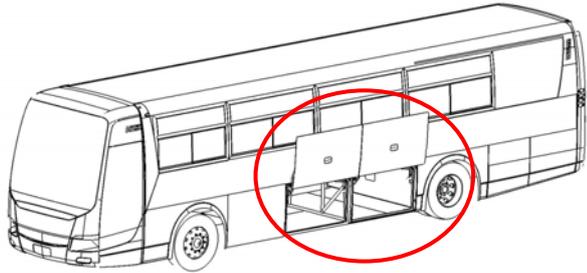
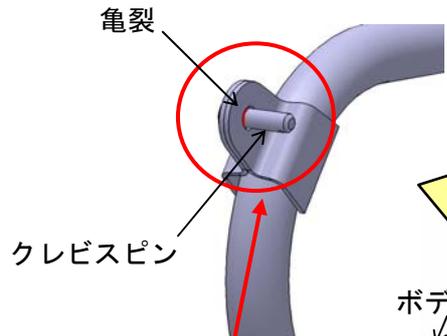




# 改善箇所説明図

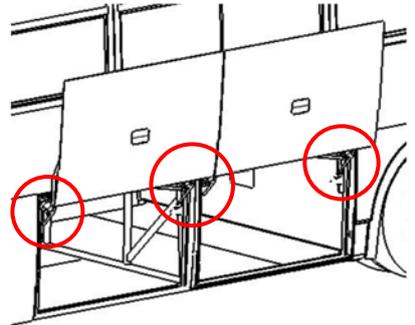

スイング式トランクリッド  
※トランクリッドは型式によって  
設定箇所と個数が異なる

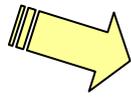

## 不具合発生箇所

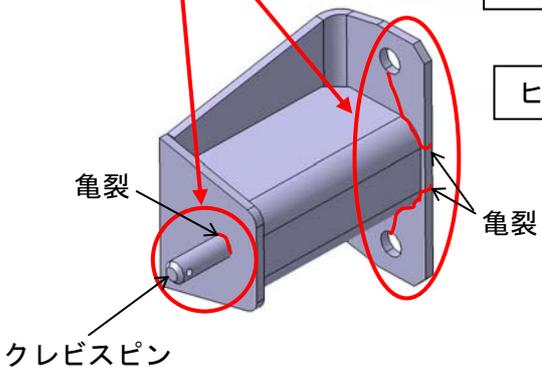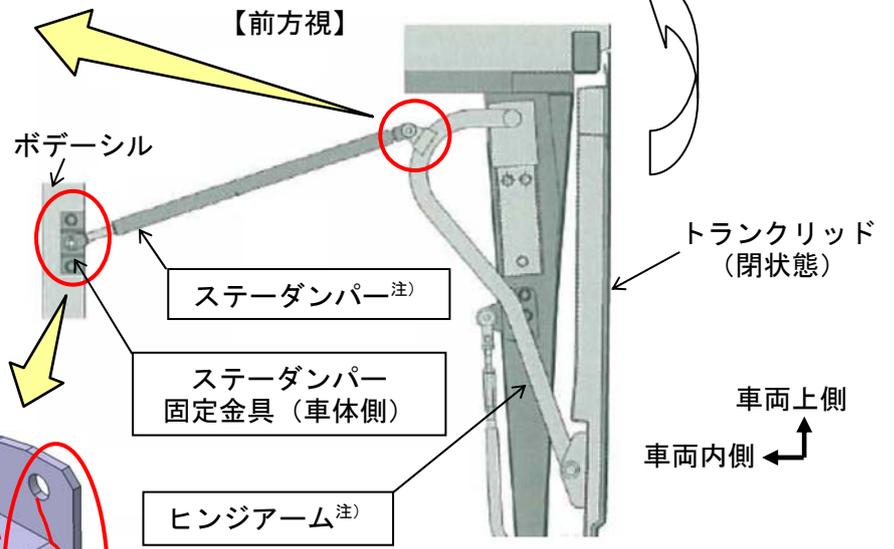

注)  
ステアダンパーとヒンジアームは、  
寒冷地仕様のみ交換する。

大型バスにおいて、スイング式トランクリッドのステアダンパー取付金具の強度が不足しているため、トランクリッドの開閉操作により当該金具に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該金具が破損してトランクリッドを保持出来なくなるおそれがある。

**改善の内容**  
全車両、車体側のステアダンパー取付金具を対策品に交換する。  
また、寒冷地仕様車は、併せてステアダンパーとヒンジアームも対策品に交換する。

注 : □ は、交換部品を示す。  
識別 : 作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB90」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。