


# 改善箇所説明図

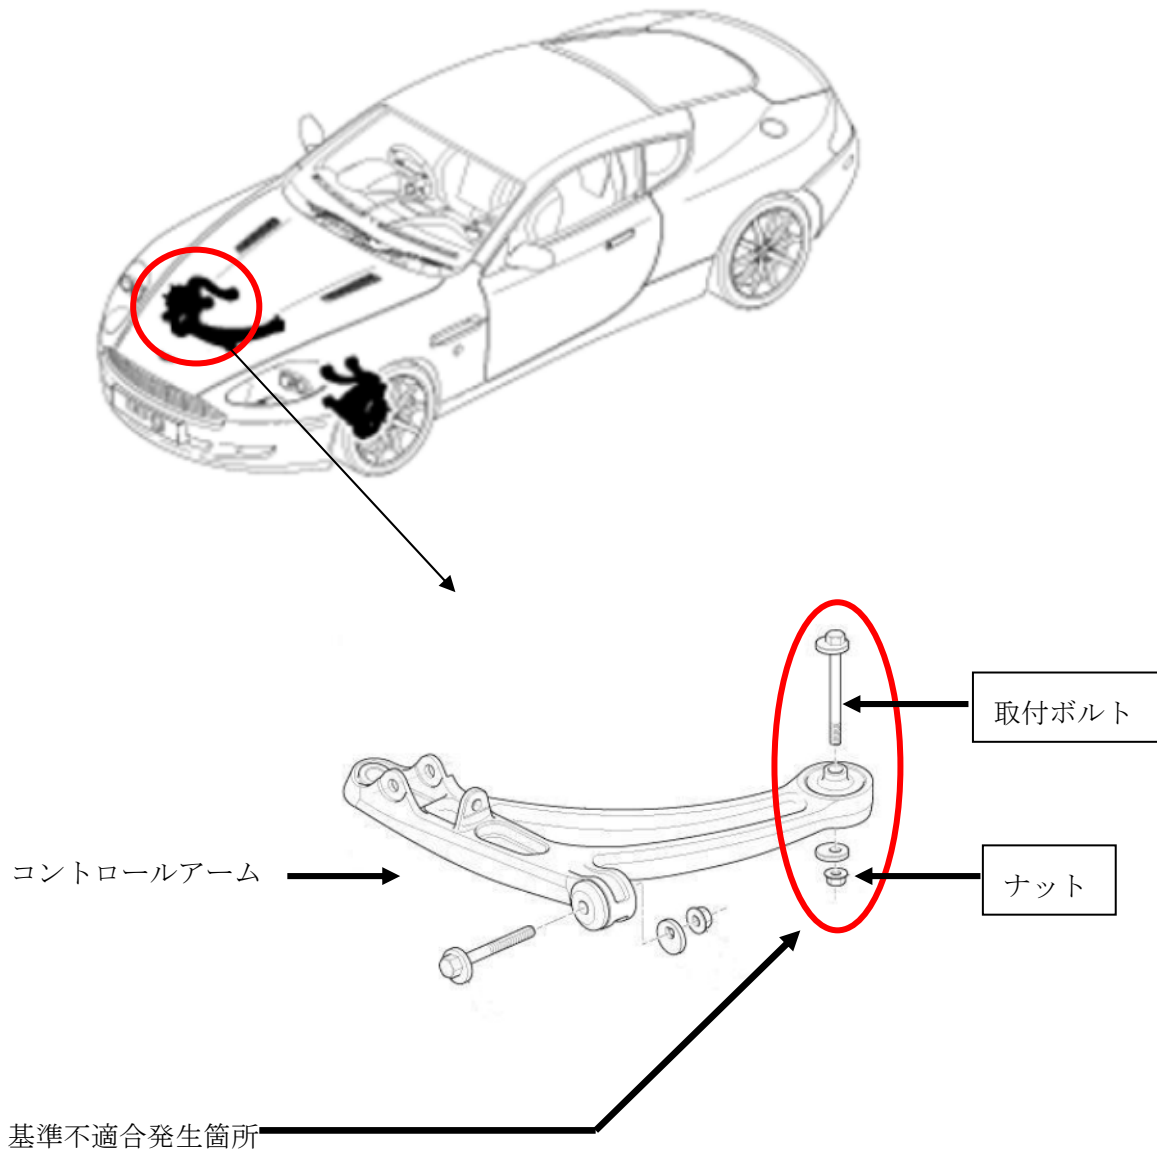

フロントサスペンション下部コントロールアームにおいて、取付ボルトの熱処理が不適切なものがある。その為、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損するおそれがある。

改善の内容： フロントサスペンション下部コントロールアームの取付ボルトとナットを、良品に交換する。

識別： 交換後の取付ボルトの頭に黄色ペイントを塗布し、識別するものとする。

注：  は交換部品を示す。