


改善箇所説明図

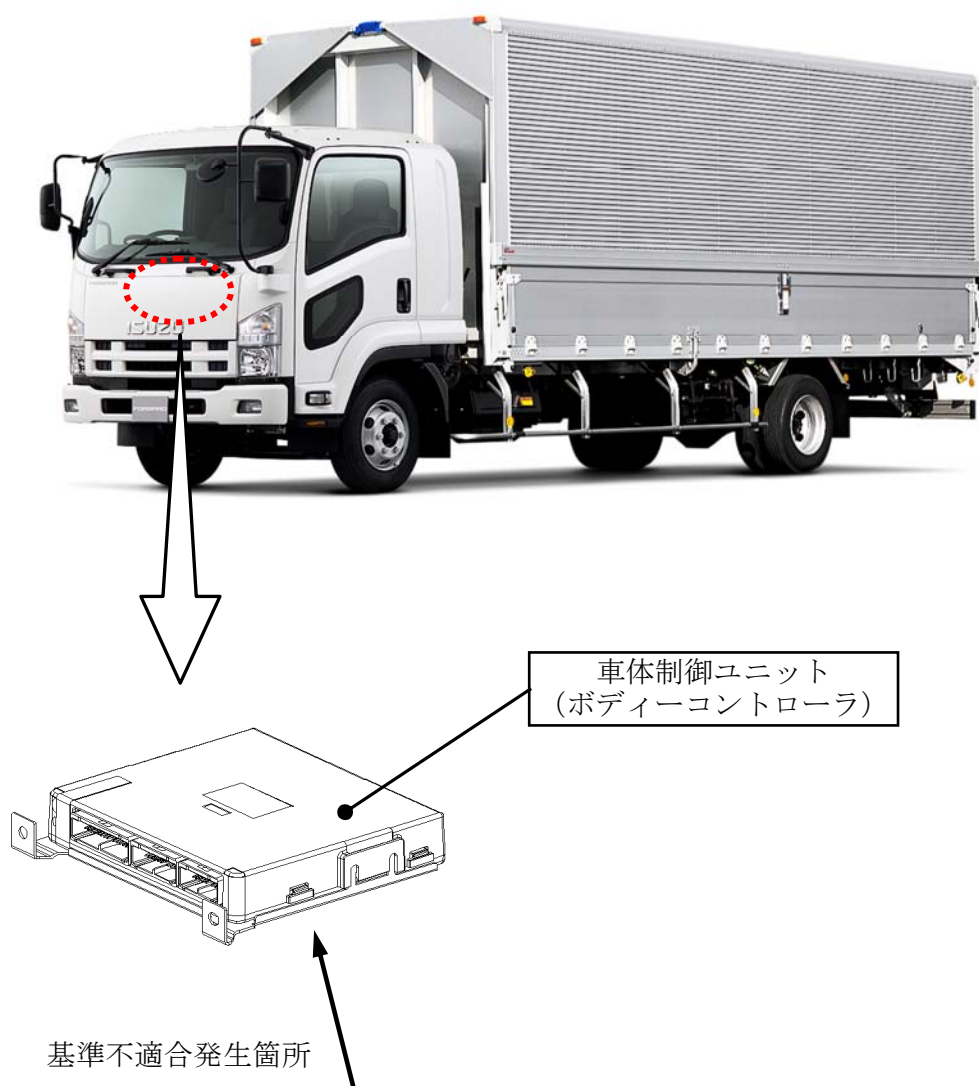

運行情報システムを搭載している車両において、車体制御ユニット（ボディーコントローラ）のプログラムが不適切なため、エンジンを停止した際に、運行情報システムの影響により、車体制御ユニットを書き換えてしまうことがある。そのため、当該ユニットが制御しているハザードランプ、エアコンファン等が誤作動するおそれがある。

改善の内容 : 全車両、車体制御ユニットのプログラムを書き換える。

注： はプログラムを書き換える部品を示す。

識別：キャブ左側ドア開口部に黄色シールを貼付する。