



改善箇所説明図

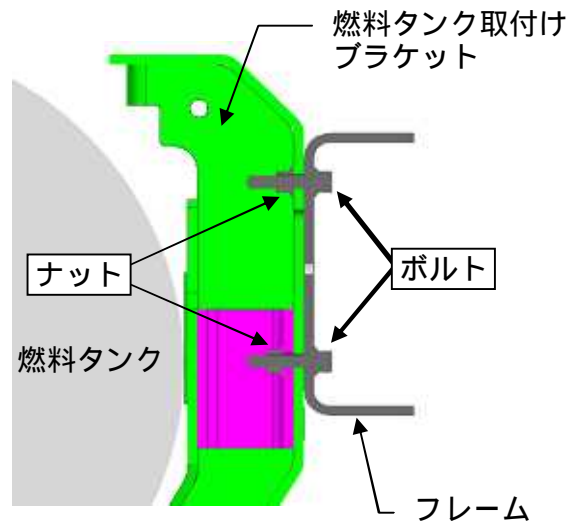

燃料タンク取付け部断面

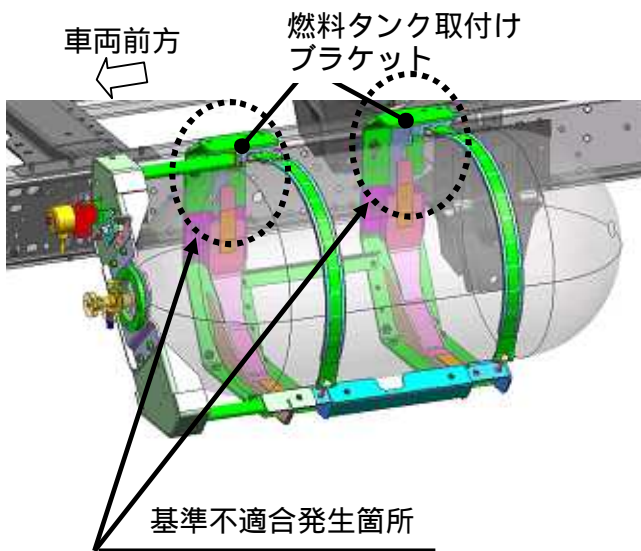

小型トラックの圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、燃料タンク取付けブラケットの締結構造に対して、ボルトの締付けトルクが不足しているため、当該ボルトが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが抜け落ち、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンク取付けブラケットのボルト及びナットを対策品と交換し、対策の締付けトルクで締付ける。

識別： 車両左側充填口の扉の裏側に識別ペイント（黄色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。