


改善箇所説明図

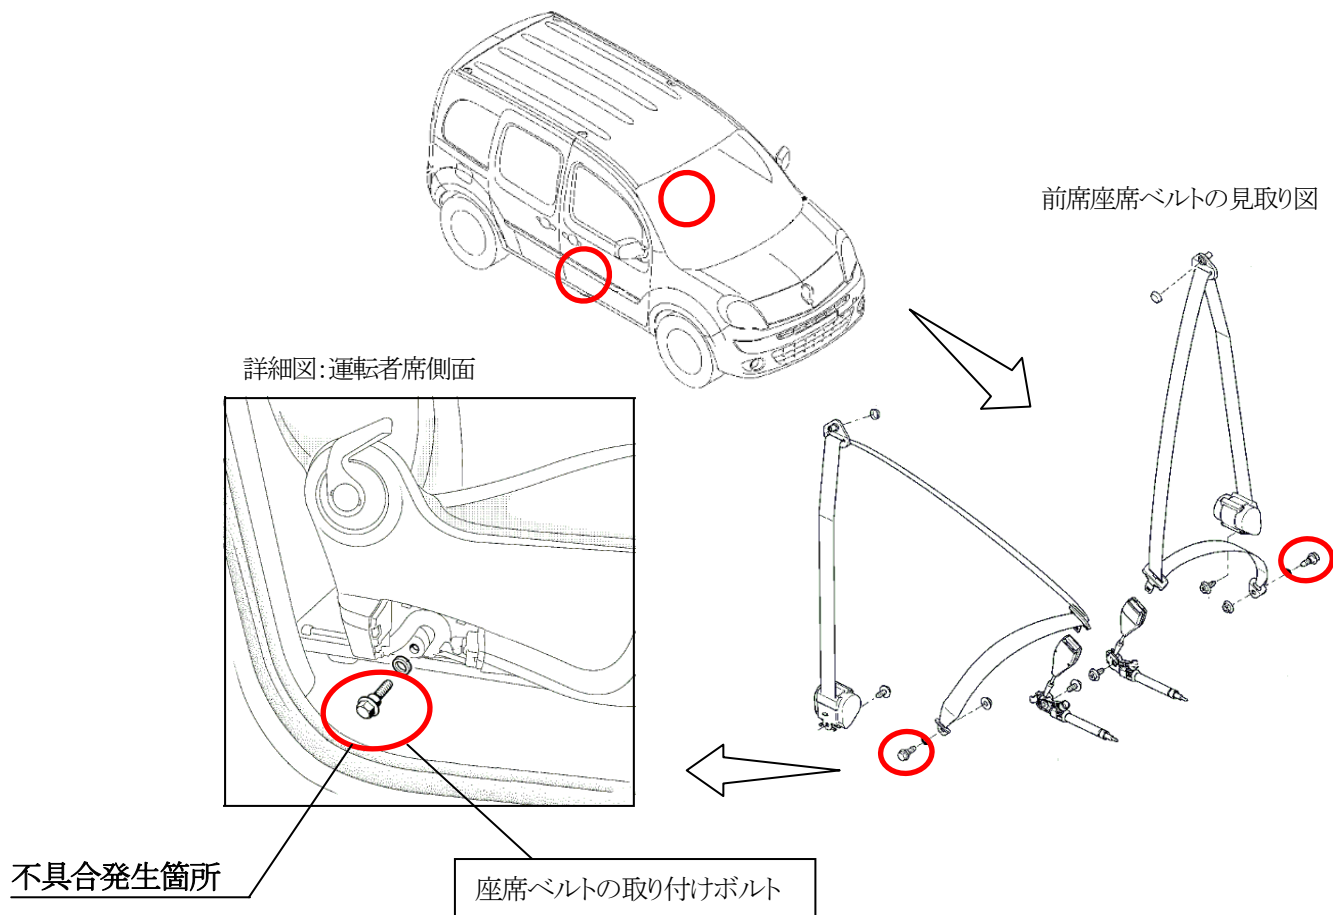

前席左右両側の座席ベルトの取り付けボルトにおいて、製造時に緩み防止剤が塗布されていなかった為、使用過程において当該ボルトに緩みが発生し、最悪の場合、衝突時等に座席ベルトが乗員を拘束できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ボルトを緩み防止剤が塗布されたボルトと交換する。

注: は不具合部品を示す。

識別

ルノー社指定ステッカーの B 1 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー :

寸法: 縦7cm、横7cm
色: 青地に黒字で印刷

	1	2	3	4	5	6
A						
B	×					
C						
D						
E						