


## 改善箇所説明図 (1)

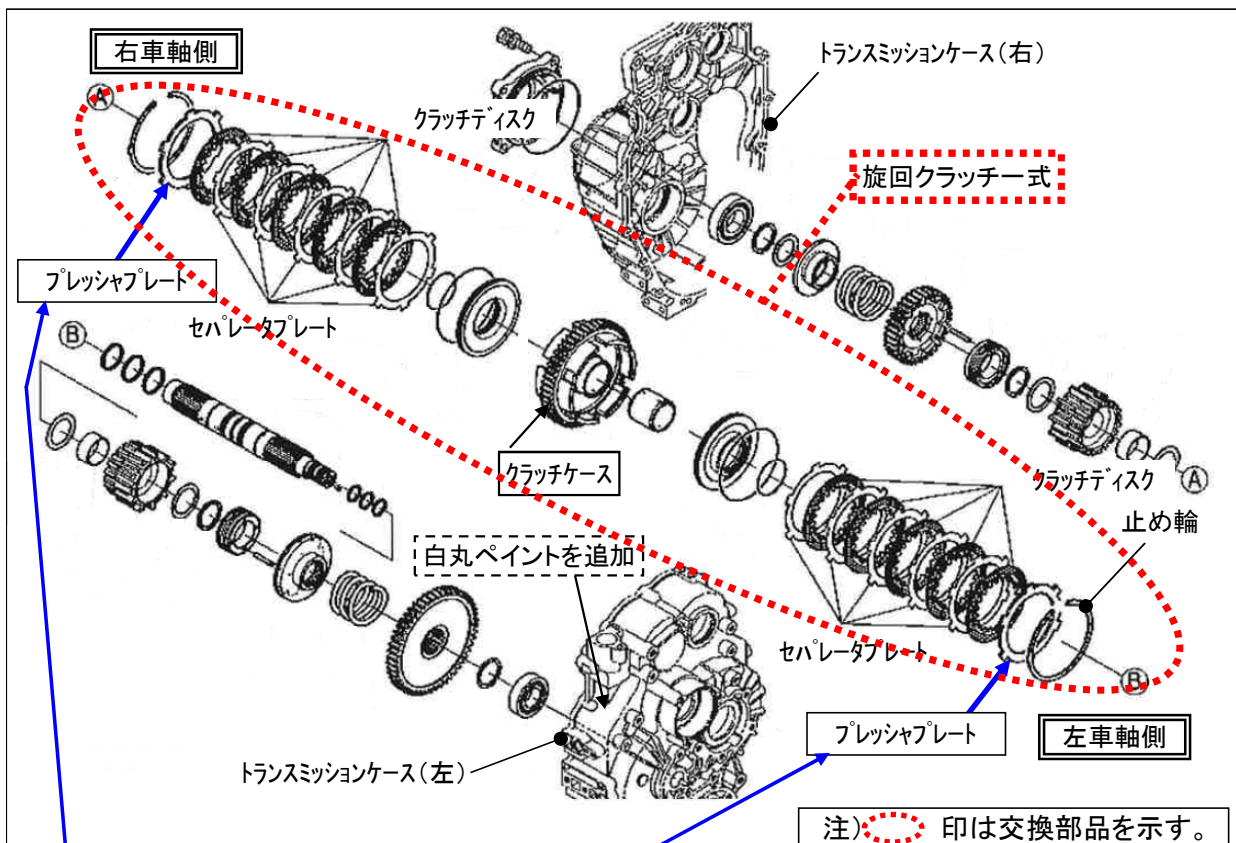

### 基準不適合発生箇所:

刈取脱穀作業車において、左右の車軸回転数に差をつけることで緩旋回を行うために動力伝達の入り切りを行う旋回クラッチのプレッシャプレートの強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該プレッシャプレートが破損し、動力を伝達できず、旋回不能となるおそれがある。

### 改善の内容:

全車両、旋回クラッチ式を対策品に交換する。

### 識別:

旋回クラッチ式交換後、トランスミッションケース(左)へ白ペイントを追加する。