


改善箇所説明図

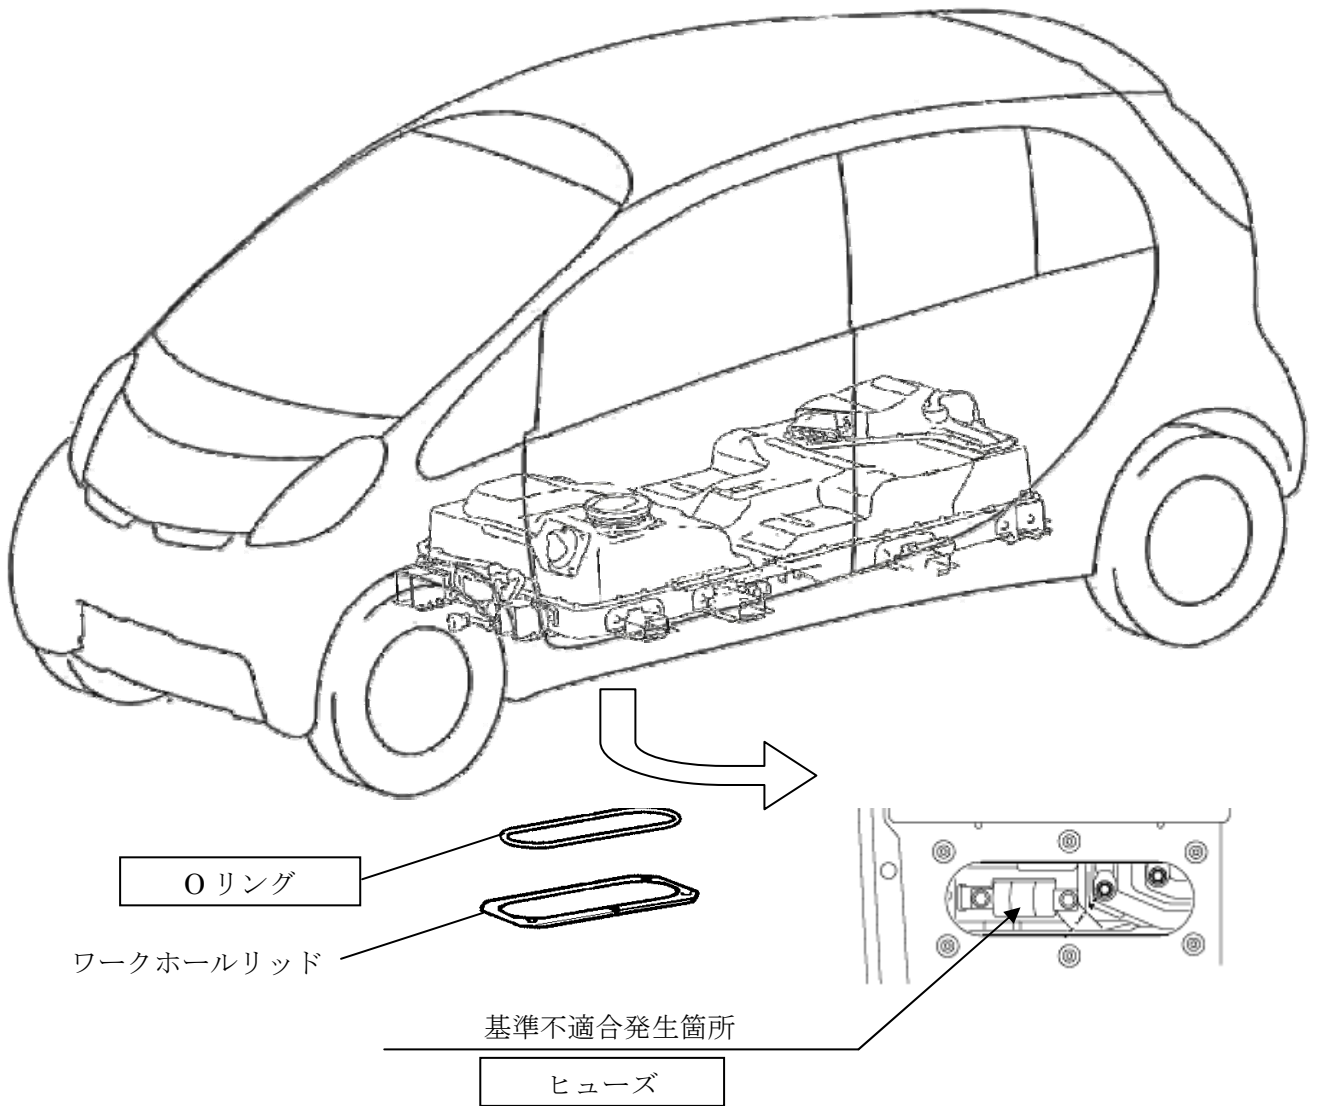

ヒューズ一式（ヒューズおよび○リング）

駆動用バッテリー内部のヒューズに製造に係る不具合（ヒューズ内部のはんだ付け不適切）があるものがある。このため、そのままの状態で使用を続けると、当該ヒューズが切れ、駆動用モーターが停止し、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ヒューズ一式を対策品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアチェックのドア側取付けボルト（上側）頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。