


改善箇所説明図



左ハンドル車で説明

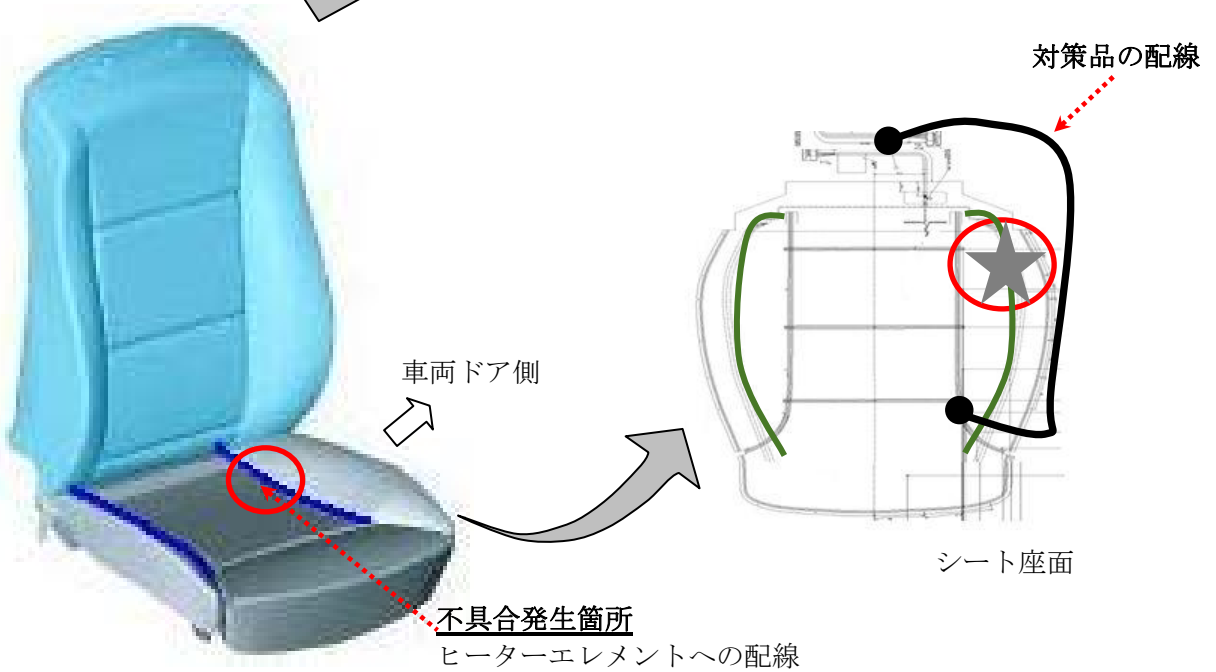

不具合の内容

前席シートにあるシートヒーターの電気配線（より線）の強度が不十分なものがあるため、乗降時に当該電気配線に度重なる圧力負荷がかかった場合、当該電気配線の一部が損傷し、シートの一部が焦げ、最悪の場合、乗員が火傷を負うおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該部品の良否を判定し、不具合品の場合は対策品の配線を追加する。

識別

シート下のシート フレームに白色ペイントを塗布する。